


# سیر الصناع

متقن بن مهيدى الطرف

2008/03/15

3 تر همیک

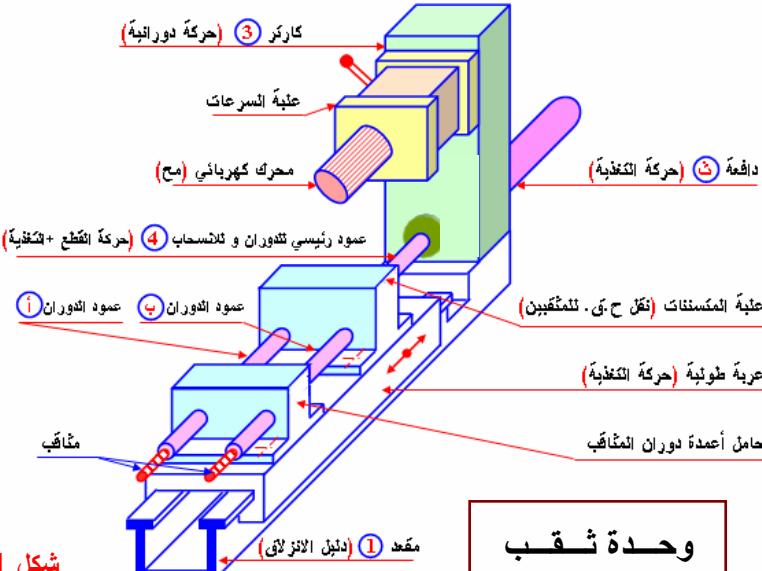

## 1 - تمهد

للحصول على منتج تام يلبي  
حاجة (شكل 1)، يقطع هذا  
الأخير مراحل عديدة لكي يصبح  
ذلك و هذا إنطلاقا من :

طرح الإشكال

تعبير عن الاحتياج (دفتر الشروط)

السيورة التكنولوجية (إنقال المادة من الحالة الأولية إلى الحالة النهائية)

تطبيق مسعى المشروع


دراسة تجارية

دراسة المعاشرة


دراسة التصنيع

دراسة تقنية

دراسة اقتصادية

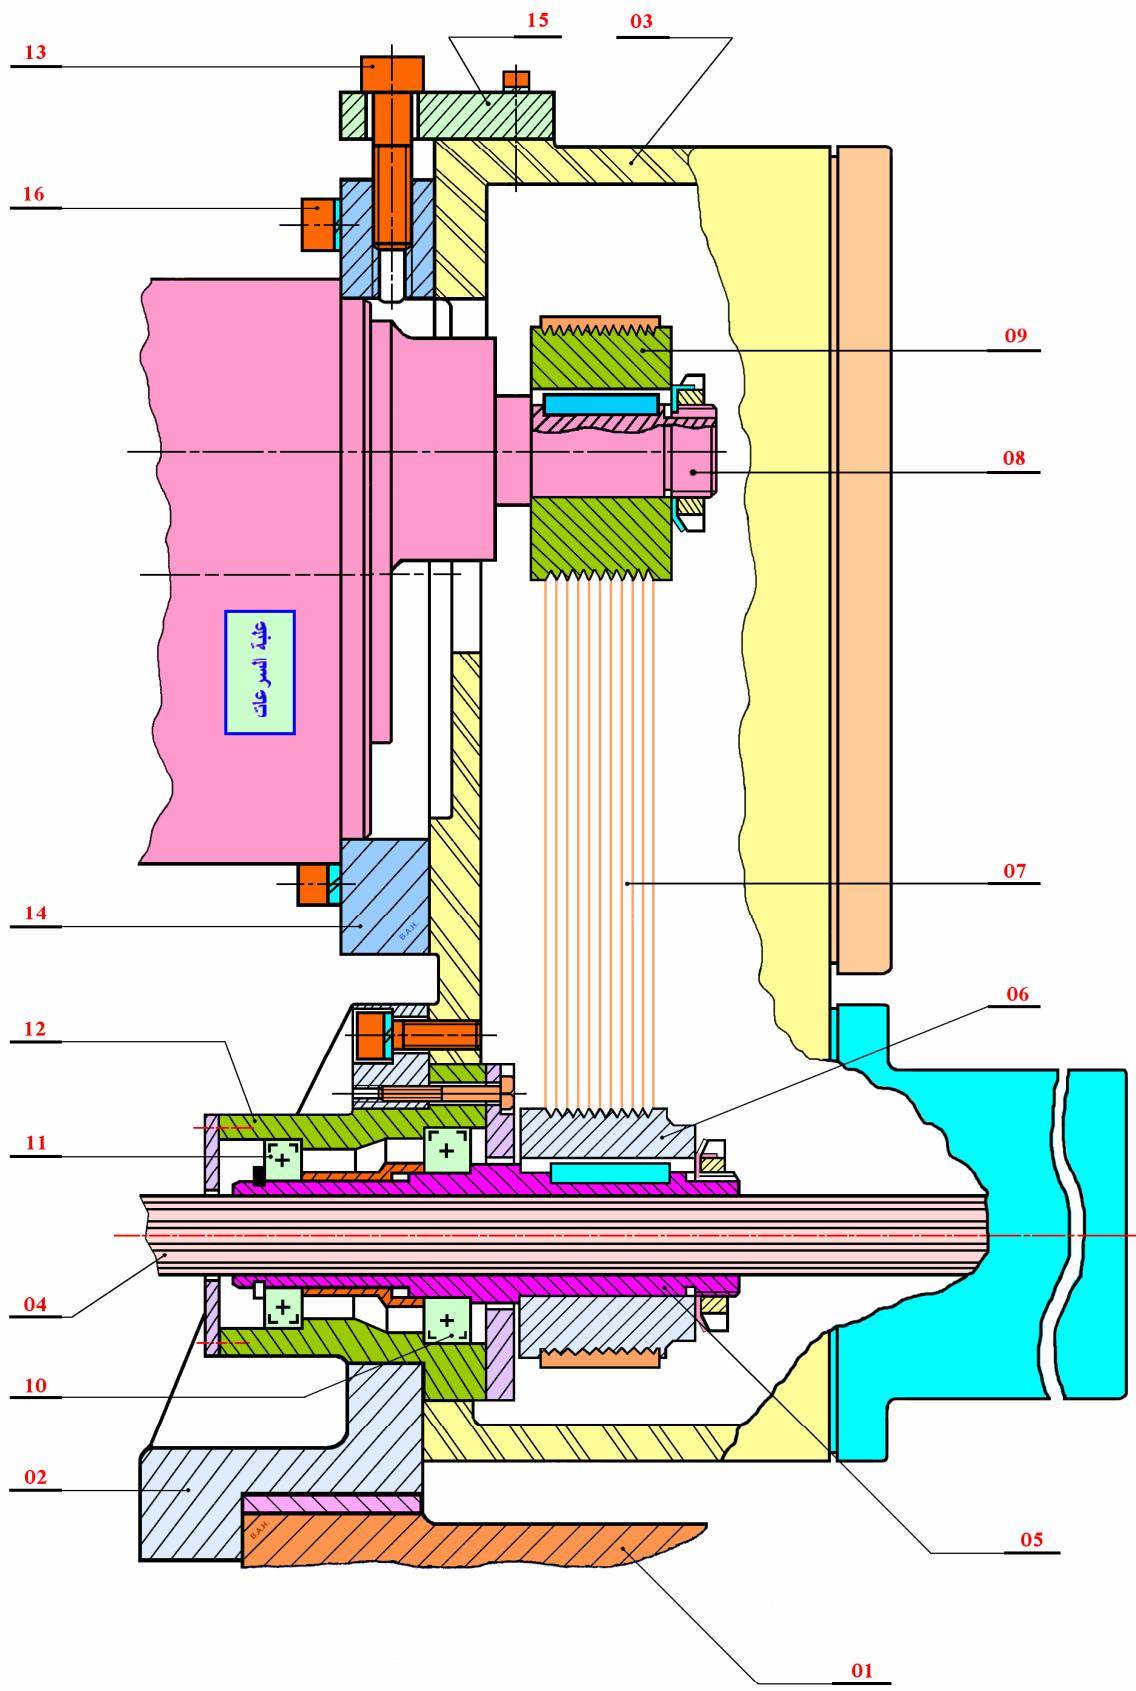

جهاز نقل حركة القطع لعمود دوران وحدة الثقب

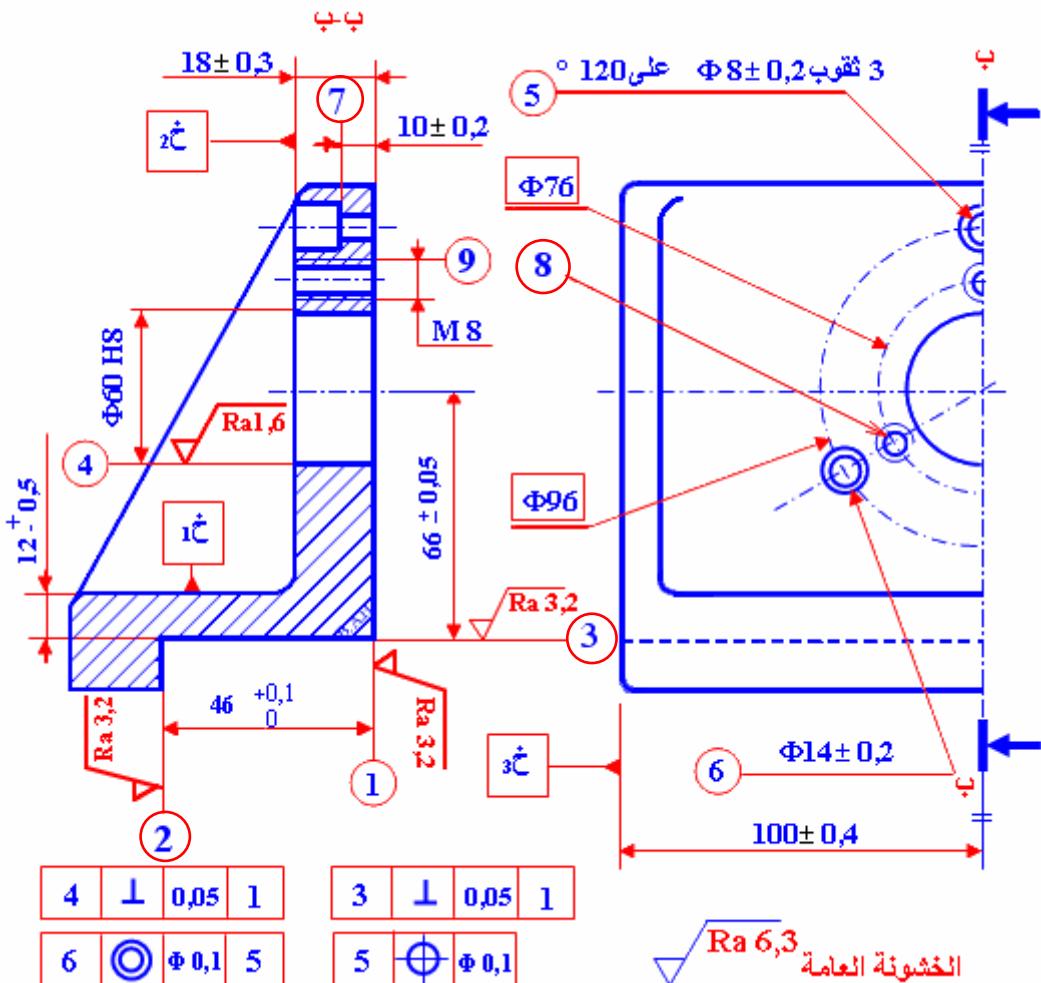

### كوس - حامل

1 - فرضيات متعلقة بـ:

• بالقطعة :

من مادة GE 295، محصل عليها عن طريق القولبة الرملية، سمك التشغيل = 4 ملم، يأتي التجويف 4 من القولبة بـ  $\Phi 52$ .

• بالتصنيع :

سلسلة واحدة من 500 قطعة (تشغيل تسلسلي).

• بتجهيز الورشات :

آلات خاصة للتصنيع بسلسلة متوسطة.

2 - العمل المطلوب :

دراسة سير صنع سلسلة هذه القطع.

إذن الملف التقني الذي يتبع المنتج المراد الحصول عليه، يحتوي على :

- دفتر الشروط (لتعبير عن الاحتياج).
- ملف التصميم (تحليل وظيفي و بنوي).
- ملف التحضير (تحضير الصنع).
- المحاكاة و الإنجاز.

## 2- تحضير الصنع

### 1.2 عموميات


يبدأ تحضير الصنع بعد استلام من مكتب الدراسات، الرسم التعريفي للمنتج المراد الحصول عليه (وثيقة 9/3). و هذا بقيام من طرف محضر مكتب الطرق " دراسة و تحليل عميق و مفصل للرسم التعريفي " طبقاً لمنهجية دقيقة و منطقية تهدف في استخراج تسلسل صنع المنتج حتى يتم :

- احترام الإجرارات المفروضة من طرف مكتب الدراسات.
- الحصول على النوعية المطلوبة.
- جعل التكلفة في حالتها الدنيا.

تسمى هذه الطريقة بـ : " الطريقة المتطرورة " .

### 2.2 الطريقة المتطرورة

تشتمل هذه الطريقة على عدة مراحل متتالية تؤدي إلى تحديد المشروع التمهيدي للتصنيع (ورقة تحليل الصنع).

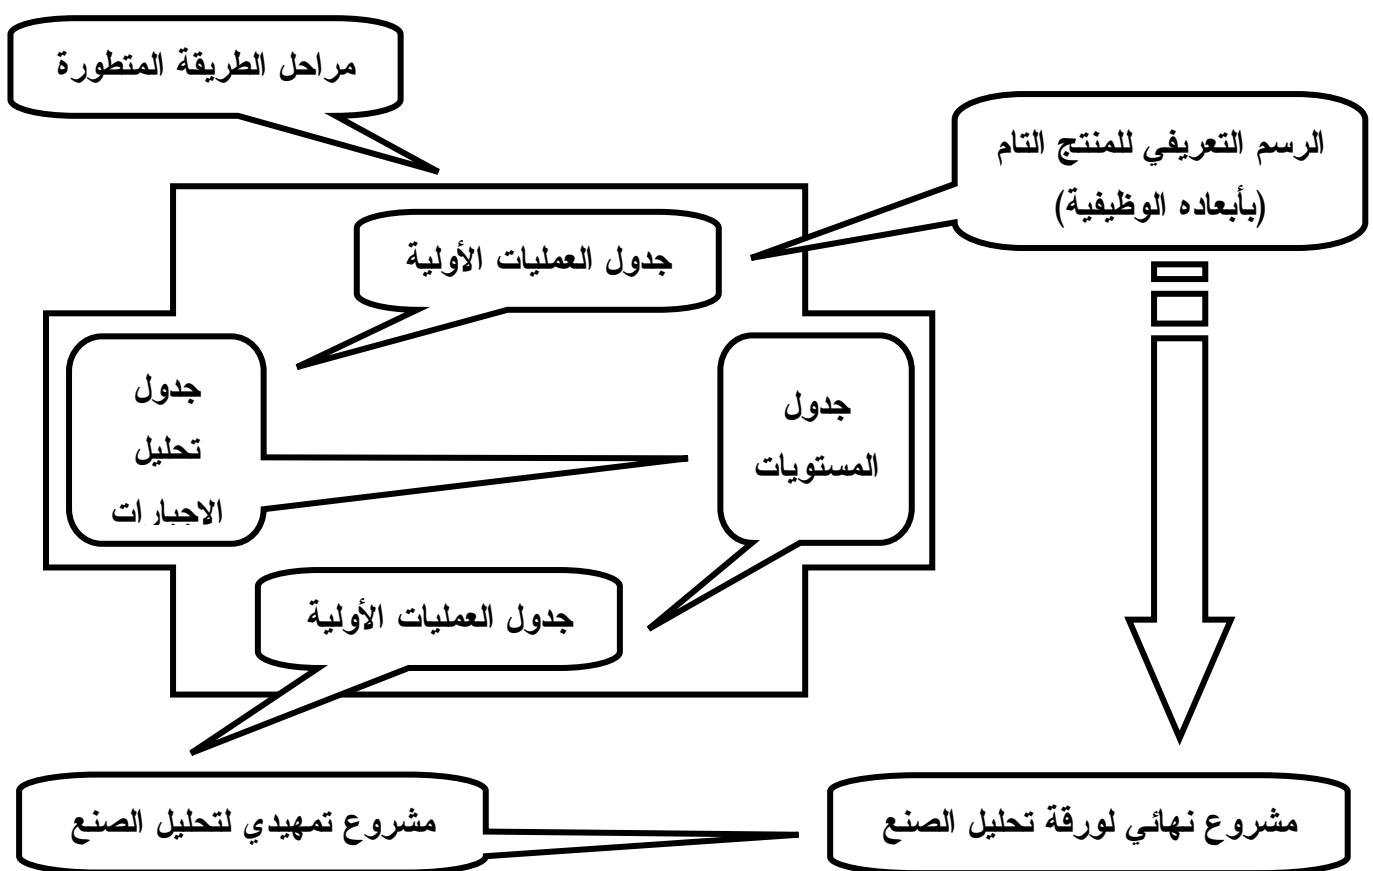

### 3.2 - تطبيق الطريقة المتطورة

#### I - جدول العمليات الأولية

يسمح بتحديد لكل سطح العدد الأدنى للعمليات المرتبطة أثناء التصنيع و هذا إنطلاقاً بإحصاء كل المعطيات المحددة من طرف مكتب الدراسات على الرسم التعريفي.

يحدد لكل سطح الإتصالات بالسطوح الأخرى (خامة أو مشغلة) بدءاً بـ :

العلاقات البعدية

مجال السماح

الخصوصيات الهندسية

معايير الخشونة

ملاحظة: يرتبط عدد العمليات الأدنى المرتقب أثناء التصنيع بالحالة السطحية و النوعية.

- $6,3 \geq Ra$  ← تشطيب مباشر : الرمز F.
- $3,2 \leq Ra$  ← إستقرار و تشطيب : الرمز E و F.
- $1,6 \leq Ra$  ← (أو نوعية 6 - 7) ← إستقرار - نصف تشطيب و تشطيب : الرمز E - F / - F - E.

الرمز	العمليات الأولية	الموصفات				ال العلاقات البعدية بالسطوح	نوعية
		Ra	الهندسية	IT	المشغلة		
1F - 1E	إستقرار - تشطيب	3,2		0,6		$B_2$ $18 \pm 0,3$	1
2F - 2E	إستقرار - تشطيب	3,2		0,1	$46_{\phantom{0}}^{+0,1}$		2
3F - 3E	إستقرار - تشطيب	3,2	$\perp$ $0,05$ 1	1		$B_1$ $12 \pm 0,5$	3
4F / - 4E 4F	إستقرار - نصف تشطيب - تشطيب	1,6	$\perp$ $0,05$ 1	0,8 0,1	$③$ $66 \pm 0,05$	$B_3$ $100 \pm 0,4$	4
5F	تشطيب مباشر	6,3		js14	$④$ $\Phi 96 - 120^\circ$		5
6F	تشطيب مباشر	6,3		js14	$④$ $\Phi 96 - 120^\circ$		6
7F	تشطيب مباشر	6,3		0,4	$①$ $10 \pm 0,2$		7
8F	تشطيب مباشر	6,3		js14	$\Phi 76 - 120^\circ$		8
9F	تشطيب مباشر	6,3		js14	$④$ $\Phi 76 - 120^\circ$		9

II - تجميع السطوح

يشتمل في تجميع السطوح التي يمكن إنجازها بنفس الأداة أو بمجموعة من الأدوات تعمل في آن واحد.

الرمز	الأدوات و أسباب التجميع	السطوح المجمّعة	علامة التجميع
GF - GE	فريزة ذات حدين للقطع	3 - 2	G
G <sub>1</sub> F	فريزة تخویش ذات دلیل	7 - 6	G <sub>1</sub>

III - جدول الإجرارات

ينجز إنطلاقاً من جدول العمليات الأولية مع أخذ بعين الاعتبار تجميع السطوح، و الرسم التعريفي للمنتج التام. يسمح بإدراج كل الإجراءات الخاصة بالسطح و هذا بعد تحليل طبيعة و نوع تشغيل السطوح.

#### IV- جدول المستويات (وثيقة 9/8)

يحدد من خلاله، مستويات السطوح.

يظهر على شكل مصفوفة لها كمداخل و مخارج العمليات الأولية المحددة في جدول تحليل الإجرارات.  
إذن، دراسة مستويات السطوح مرتبطة بصفة مباشرة بجدول تحليل الإجرارات.

##### \* كيفية إبراز المستويات

- جرد كل الإجرارات الموجودة بين السطوح و هذا بوضع علامة " 1 " في خانة تقاطع السطحين المعينين بالإجبار.
  - السطوح الخامّة (  $B_1 - B_2 - B_3$  ) ليس لها إجرارات ( صفر إجبار )، إذن، ستكون من المستوى 1 (تأتي مباشرة من القولبة).
  - للبحث عن السطح (السطح) التي تأتي في المستوى 2 ، نقوم بإختزال من المصفوفة السطوح الخامّة و السطح (السطح) التي لا يبقى لها إجبار ( صفر إجبار )، تعتبر من المستوى 2 .  
مثلاً في حالتنا: السطح 1E .
  - للبحث عن السطح (السطح) التي تأتي في المستوى 3 ، نقوم بإختزال من المصفوفة السطح و السطح (السطح) التي لا يبقى لها إجبار ( صفر إجبار )، تعتبر من المستوى 3 .  
مثلاً في حالتنا: السطح 1F .
- و لنواصل العملية على نفس المنوال حتى آخر سطح، الذي يناسب آخر مستوى.  
(أنظر الوثيقة 9/8).

## جدول المستويات

العدد: 500	المجموعة: وحدة ثقب
المادة: GE 295	المجموعة الجزئية: جهاز نقل ح.ق.
الخام: قولبة رملية	القطعة: كوس - حامل

المستويات

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

الحصول على الخام

مجموع

المدخل

9F 8F G<sub>1</sub>F 5F 4F 4F/ 4E GF GE 1F 1E B<sub>3</sub> B<sub>2</sub> B<sub>1</sub>

B<sub>1</sub>

B<sub>2</sub>

B<sub>3</sub>

1 1E

1 1 1F

1 GE

1 GF

4E

4F/

4F

5F

G<sub>1</sub>F

8F

9F

0

0

0

1

0

1

1

2

2

3

3

4

4

1

1

1

1

1

1

المستويات

العمليات  
الأولية

\* التسلسل الزمني للعمليات الأولية

وثيقة 9/8

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	العمليات الأولية
9F	8F	G <sub>1</sub> F	5F	4F	4F/	4E	GF	GE	1F	1E	B <sub>1</sub>	
											B <sub>2</sub>	
											B <sub>3</sub>	

## V - جمع العمليات الأولية في مراحل

إنطلاقاً من المبدأ أن "مستويي لا يشكل إجبارياً مرحلة"، إذن يجب التفكير في جمع العمليات الأولية في مراحل و هذا حسب الإجرارات التكنولوجية و الإقتصادية و الوسائل المتوفرة في الورشة من آلات، أدوات و تجهيزات.


العنصر : كوس - حامل	تجميع في مراحل
العمليات الأولية	المستويات
B <sub>3</sub> B <sub>2</sub> B <sub>1</sub>	1
1E 1F	2
GE GF	3
	4
	5
4E 4F/ 4F	6
	7
	8
5F G1F	9
	10
8F	11
9F	12

## VI - تسلسل الصنع

تطبيقاً للنتائج المحصل عليها من خلال الدراسة و خاصة من جدول تجميع في مراحل، يتم ترتيب هذه الأخيرة في جدول مراعياً توضيح رقم المرحلة، نوع المرحلة و السطوح المراد تحقيقها.


رقم المرحلة	تعيين المرحلة
100	مراقبة الخام
200	تفریز 1
300	تفریز GF - GE
400	تجويف 4F - 4F/ - 4E
500	تنقيب - تخویش G1F
600	تنقيب - لولبة 9 - 8
700	مراقبة نهائية


سیر الصناع

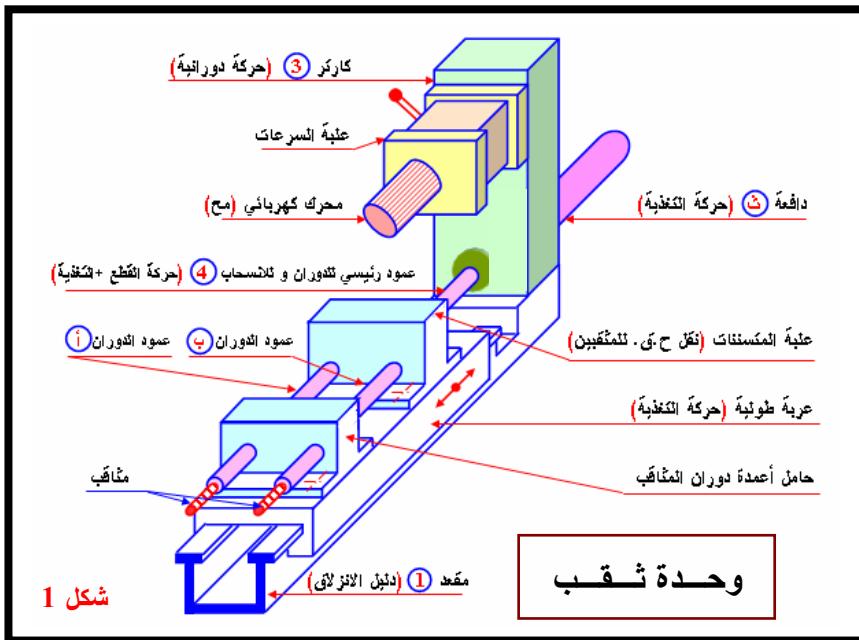


تمهید - 1

للحصول على منتج تام يلبي  
حاجة (شكل 1)، يقطع هذا  
الأخير مراحل عديدة لكي يصبح  
ذلك و هذا إنطلاقا من :

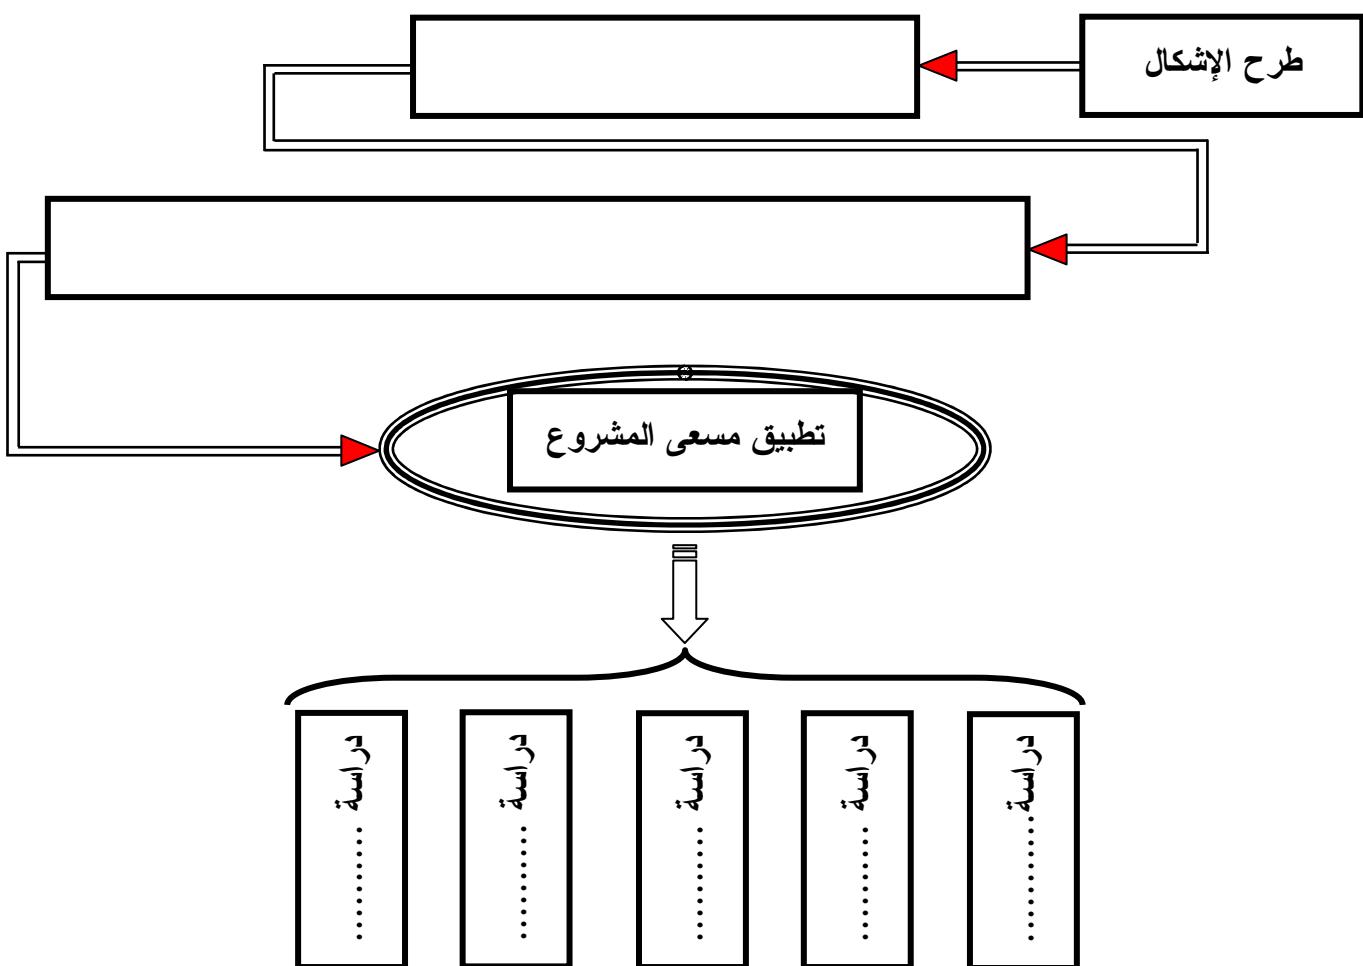

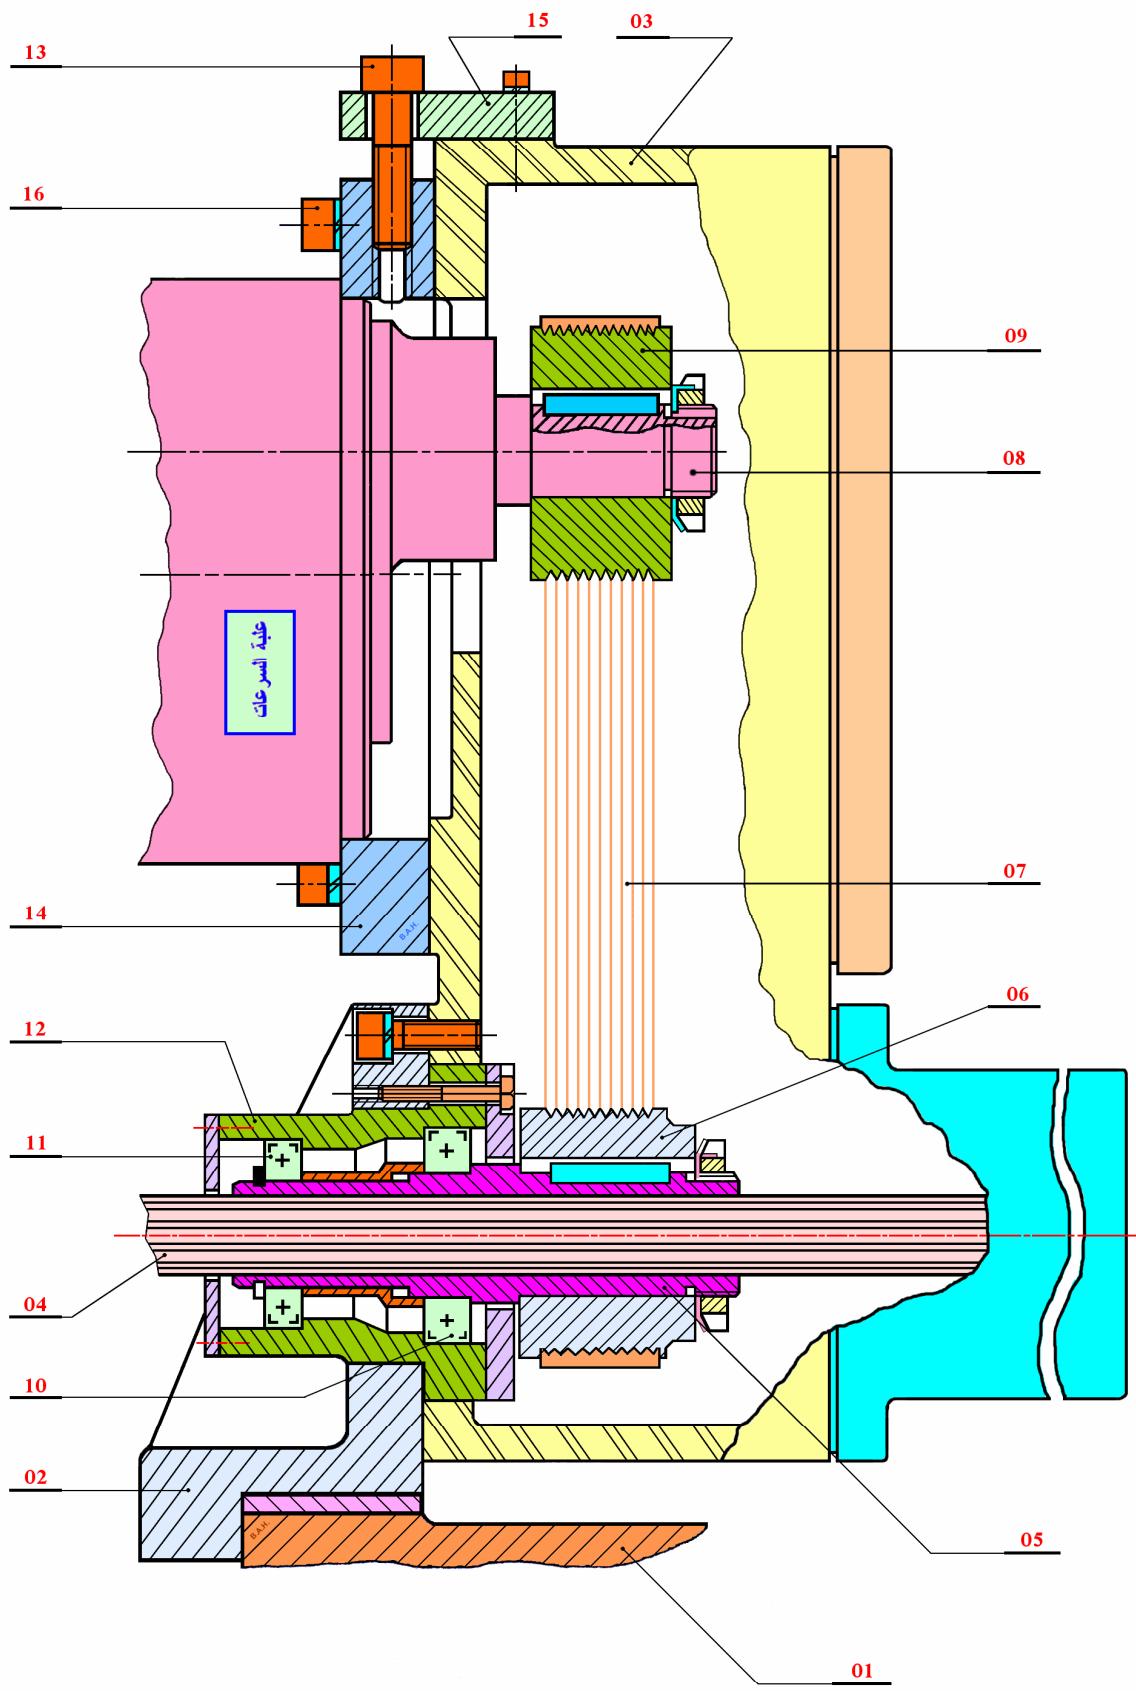

جهاز نقل حركة القطع لعمود دوران وحدة الثقب

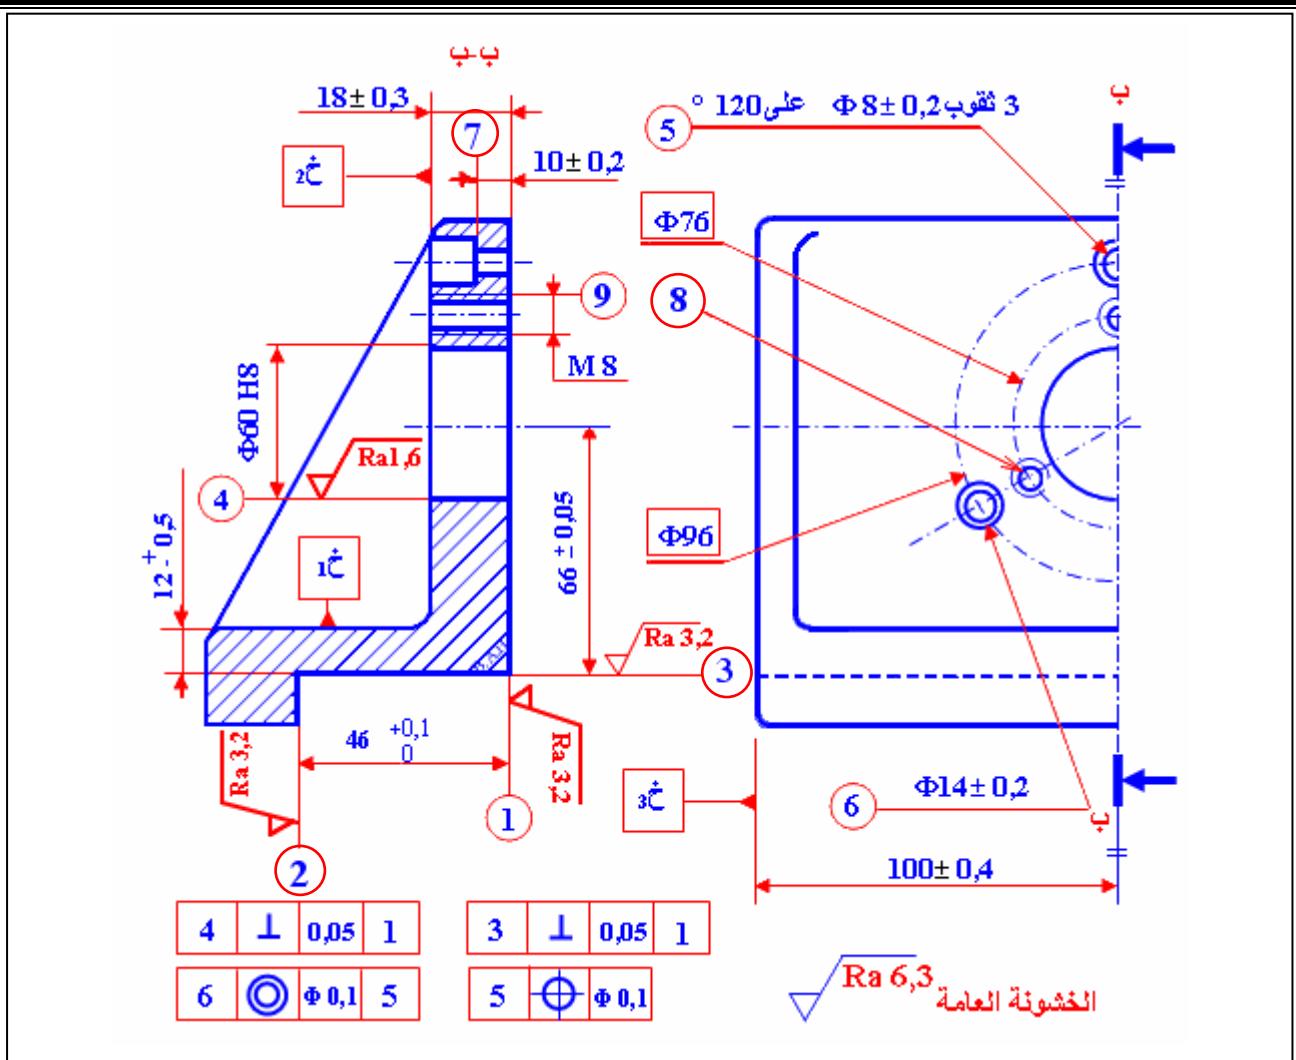

كوس - حامل

1 - فرضيات متعلقة بـ:

• بالقطعة :

من مادة GE 295، محصل عليها عن طريق القولبة الرملية، سمك التشغيل = 4 ملم، يأتي الجوف 4 من القولبة بـ  $\Phi 52$ .

• بالتصنيع :

سلسلة واحدة من 500 قطعة (تشغيل تسلسلي).

• بتجهيز الورشات :

آلات خاصة للتصنيع بسلسلة متوسطة.

2 - العمل المطلوب :

دراسة سير صنع سلسلة هذه القطع.

إذن الملف التقني الذي يتبع المنتج المراد الحصول عليه، يحتوي على :

- دفتر الشروط (.....).
- ملف التصميم (.....).
- ملف التحضير (.....).
- المحاكاة و الإنجاز.

## 2- تحضير الصنع

### 1.2 عموميات


يبدأ تحضير الصنع بعد استلام من مكتب الدراسات، ..... (وثيقة 9/3).  
و هذا بقيام من طرف " دراسة و تحليل عميق و مفصل للرسم التعريفي طبقاً لمنهجية دقيقة  
و منطقية تهدف في استخراج تسلسل صنع المنتج حتى يتم :

- .....
- .....
- .....

تسمى هذه الطريقة بـ : " ..... "

### 2.2 الطريقة المتطرفة

تشتمل هذه الطريقة على .....

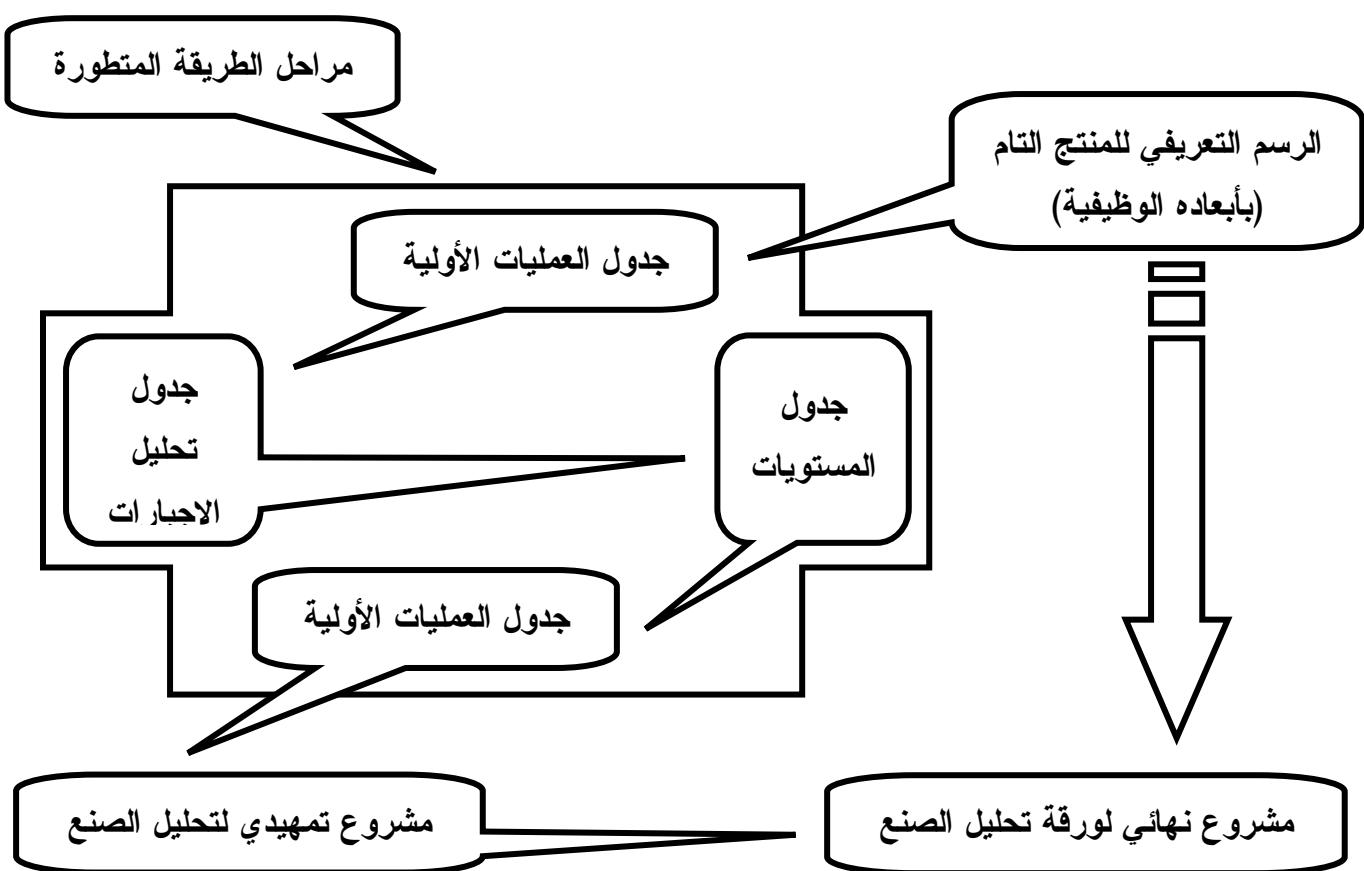

### 3.2 - تطبيق الطريقة المتطورة

#### I - جدول العمليات الأولية

يسمح بتحديد لكل ..... و هذا إنطلاقاً بإحصاء كل المعطيات المحددة من طرف مكتب الدراسات على الرسم التعريفي.  
يحدد لكل سطح الإتصالات بالسطوح الأخرى (خامة أو مشغلة) بدا بـ :

- ..... ↗
- ..... ↗
- ..... ↗
- ..... ↗

ملاحظة: يرتبط عدد العمليات الأولى المرتقب أثناء التصنيع بالحالة السطحية و النوعية.

- $6,3 \geq Ra$  ← تشطيب مباشر : الرمز F.
- $3,2 \leq Ra$  ← إستقرار و تشطيب : الرمز E و F.
- $1,6 \leq Ra$  ← (أو نوعية 6 - 7) ← إستقرار - نصف تشطيب و تشطيب : الرمز E - F /

الرمز	العمليات الأولية	الموصفات				العلاقات البعدية بالسطوح	نوعية سطح
		Ra	هندسية	IT	المشغلة		
1F - 1E	إستقرار - تشطيب	3,2		0,6		B <sub>2</sub> $18 \pm 0,3$	1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9

## II - تجميع السطوح

يشتمل هذا في تجميع السطوح التي يمكن إنجازها بنفس الأداة أو بمجموعة من الأدوات تعمل في آن واحد.

الرمز	الأدوات و أسباب التجميع	السطوح المجمعة	علامة التجميع
			G

## III - جدول الإجبارات

ينجز إنطلاقاً من جدول العمليات الأولية معأخذ بعض الإعتبار تجميع السطوح، و الرسم التعريفي للمنتج التام.  
يسمح بإدراج كل ..... و هذا بعد تحليل طبيعة و نوع تشغيل السطوح.

الإجبارات										ج	
اقتصادية		تكنولوجية			هندسية					بعدية	
شروط القطع	أقل تشغيل	أخرى	عملية	إستعادة	=	<	⊕	◎	⊥	//	
											B <sub>1</sub>
											B <sub>2</sub>
											B <sub>3</sub>
											B <sub>2</sub> 1E
											B <sub>2</sub> 1F
											GE
											GF
											4E
											4F/
											4F
											5F
											G <sub>1</sub> F
											8F
											9F

يحدد من خلال هذا الجدول، مستويات السطوح.

يظهر على شكل مصفوفة لها كمداخل و مخارج العمليات الأولية المحددة في جدول تحليل الإجرارات.  
إذن، دراسة مستويات السطوح مرتبطة .....  
.....

\* كيفية إبراز المستويات

- و هذا بوضع علامة " 1 " في خانة تقاطع السطحين المعنيين بالإجبارة. ➤
- السطح الخام (  $B_1 - B_2 - B_3$  ) ليس لها إجرارات ( صفر إجبار )، إذن، ستكون من .....  
(تأتي مباشرة من القولبة). ➤
- للبحث عن السطح (السطح) التي تأتي في المستوى 2، نقوم ..... من المصفوفة السطوح .....  
و السطح (السطح) التي لا يبقى لها إجبار ( صفر إجبار )، تعتبر من المستوى ..... .  
متلا في حالتنا السطح 1E . ➤
- للبحث عن السطح (السطح) التي تأتي في المستوى 3 ، نقوم ..... من المصفوفة السطح  
و السطح (السطح) التي لا يبقى لها إجبار ( صفر إجبار )، تعتبر من المستوى .....  
متلا في حالتنا السطح 1F . ➤
- ولنواصل العملية على نفس المنوال حتى آخر سطح، الذي يناسب آخر مستوى.  
(أنظر الوثيقة 9/8).

## جدول المستويات

العدد:	المجموعة:																
المادة:	المجموعة الجزئية:																
الخام:	القطعة:																
المستويات																	
		Mجموع	9F	8F	G <sub>1</sub> F	5F	4F	4F/	4E	GF	GE	1F	1E	B <sub>3</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>1</sub>	
																	B <sub>1</sub>
																	B <sub>2</sub>
																	B <sub>3</sub>
																	1E
																	1F
																	GE
																	GF
																	4E
																	4F/
																	4F
																	5F
																	G <sub>1</sub> F
																	8F
																	9F
		مستويات															
		العمليات الأولية															
			* التسلسل الزمني للعمليات الأولية														
			وثيقة 9/8														

العام

## V - جمع العمليات الأولية في مراحل

إنطلاقاً من المبدأ أن "مستوي لا يشكل إجبارياً مرحلة"، إذن يجب تفكيير في جمع .....

العنصر : كوس - حامل	تجميع في مراحل
العمليات الأولية	المستويات
B <sub>3</sub> B <sub>2</sub> B <sub>1</sub>	1
1E	2
1F	3
GE	4
GF	5
4E	6
4F/	7
4F	8
5F	9
G1F	10
8F	11
9F	12

## VI - تسلسل الصنع

تطبيقاً للنتائج المحصل عليها من خلال الدراسة و خاصة من جدول جمع العمليات في مراحل، يتم ترتيب هذه الأخيرة في جدول مع مراعاة توضيح رقم المرحلة، نوع المرحلة و السطوح المراد تحقيقها.

رقم المرحلة	تعيين المرحلة
100	مراقبة الخام