


سلم تنقيط الموضوع الأول: نظام آلي لتنقية القطع

مجموع	مجزأة	عناصر الإجابة	مجموع	مجزأة	عناصر الإجابة
			14		1- دراسة التصميم
(1,8)	2 - دراسة تعريفية جزئية		(9)	أ - التحليل الوظيفي	
0,25+0,25	1 - إتمام المسقط و المقطع		0,1 × 6	- المخطط التنازلي (A-0)	
0,1 × 4	2 - الأقطار الوظيفية		0,1 × 6	- المخطط التجمعي للوظائف	
0,1 × 5	-3 السمات الهندسية		0,1 × 12	- جدول الوصلات	
0,4	4 - الخشونة		0,1 × 8	- الرسم التخطيطي الحركي	
6	2- دراسة التحضير		0,6	1-5 سلسلة الأبعاد	
(1.1)	1-2 تكنولوجيا وسائل الصنع		0,2 × 3	2-5 حساب التوافق	
0,1 × 11	1 - اسم الوحدات و الآلات و الأداة		0,6	6 - تحديد المواد	
(2,9)	1-2 تكنولوجيا طرق الصنع		0,1 × 10	1-7 جدول المميزات	
0,1 × 5	1- السير المنطقي للصنع		0,15 × 2	2- 7 نسبة النقل	
	2- إنجاز السطوح 2 و 3 من المرحلة 200		0,15 × 2	3-7 حساب سرعة الخروج	
0,6	- الوضعية الإيزوستاتية		0,15 × 2	4- 7 حساب الاستطاعة	
0,3 × 2	- أبعاد الصنع			8- حساب المقاومة	
0,4	- أدوات القطع		0,1 × 6	1-8 / حساب الجهد القاطع	
0,2 × 4	3- حساب N و Vf		0,1 × 9	2-8 / حساب عزم الإناء	
(2)	2-3 تكنولوجيا الأنظمة الآلية		0,1 × 6	3-8 / تمثيل المنحنيات البيانية	
0,05 × 20	1- غرافسات		(5)	ب- التحليل البنائي	
0,05 × 20	2- المعقب الهوائي		(3,2)	1- دراسة تصميمية جزئية	
			1,8	- تمثيل مدحرجات + الحواجز	
			0,2 × 3	- تحقيق الوصلة الاندماجية	
			0,15 × 2	- التوافقات	
			0,5	- الكتامة	

ملاحظة: تقبل كل الإجابات الصحيحة غير الواردة في التصحيح النموذجي.

ملف أجوبة الموضوع الأول: نظام آلي لتنقية القطع 1/ دراسة الإنشاء

4- أتمم الرسم التخطيطي الحركي:

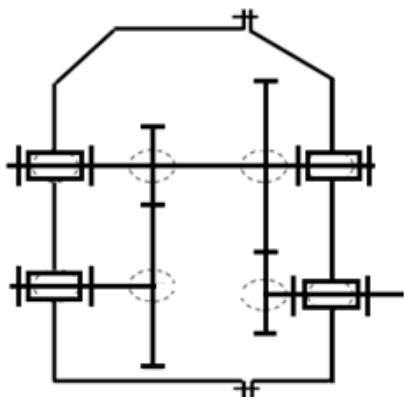


أ- التحليل الوظيفي والتكنولوجي:

1- مستعينا بوصف وسير النظام

أكمل مخطط الوظيفة الإجمالية A-0:


طاقة كهر + هوائية

مستعمل

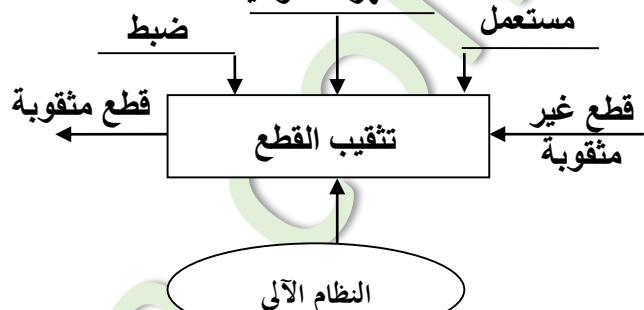

5- التحديد الوظيفي للأبعاد:

1/5 أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط JA.

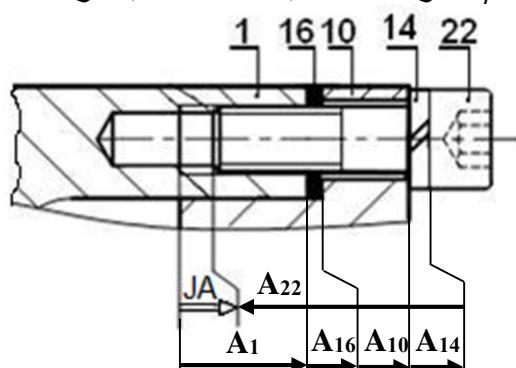

Ø22H7g6 /2 التوافق بين القطع (7) و (11) هو

مستعينا بملف الموارد (جدول الانحرافات صفحة 21/5)

احسب الخلوص الأقصى والأدنى ثم استنتاج نوع التوافق.

$$J_{max} = ES - ei = 21 - (-20) = +41 \mu m$$

$$J_{min} = EI - es = 0 - (-7) = +7 \mu m$$

نوع التوافق: .. خلوصي.....


6- اشرح تعين مادة الوسادة (8):

Cu Sn 10 P : برونز أو مزيج النحاس

Sn : نحاس Cu : قصدير

P : فوسفور 10% من القصدير

2- أكمل المخطط التجمعي لوظائف المخفض بوضع مختلف وظائف الخدمة ثم صياغتها داخل الجدول.

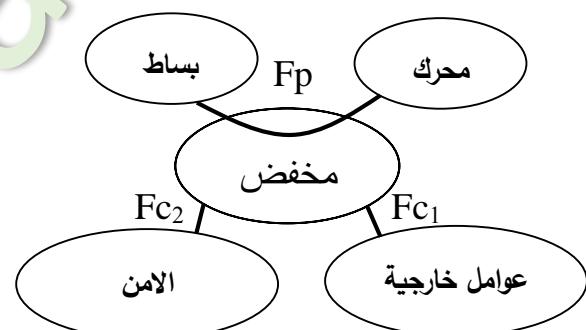

الوظائف	الصياغة
Fp	نقل حركة دورانية مخفضة للبساط
Fc1	مقاومة المؤثرات الخارجية
Fc2	المحافظة على أمن وسلامة العامل

3- أكمل جدول الوصلات الحركية:

العنصر	الوصلة	الرمز	الوصلة	الوسيلة
10/23	متمحورة		21 و 20	وسادات 20 و 21
23/18	اندماجية		ـ	مرزة مرنة 19
5/2	اندماجية		ـ	كتف+خابور 25 حلقه مرنة 3
7/6	اندماجية		ـ	براغي تجميع

1-8 / حساب الجهد القاطع:

$$T_1 = +R_A = +130N \quad \text{المنطقة : AC}$$

$$T_2 = +R_A - F_1 = 30N \quad \text{المنطقة : CD}$$

$$T_3 = +R_A - F_1 - F_2 = -120N \quad \text{المنطقة : DB}$$

2-8 / حساب عزوم الانحناء:

$$0 \leq x \leq 30: \text{AC}$$

$$Mf_1 = -R_A \cdot x; \quad x=0 \rightarrow Mf_1=0;$$

$$x=30 \rightarrow Mf_1 = -3900 \text{ Nmm}$$

$$30 \leq x \leq 60: \text{CD}$$


$$Mf_2 = -R_A \cdot x + F_1 \cdot (x-30)$$

$$X=60 \text{ mm} \rightarrow Mf_2 = -4800 \text{ Nmm}$$

$$60 \leq x \leq 100: \text{DB}$$

$$Mf_3 = -R_A \cdot x + F_1 \cdot (x-30) + F_2 \cdot (x-60)$$

$$X=100 \rightarrow Mf_3=0$$

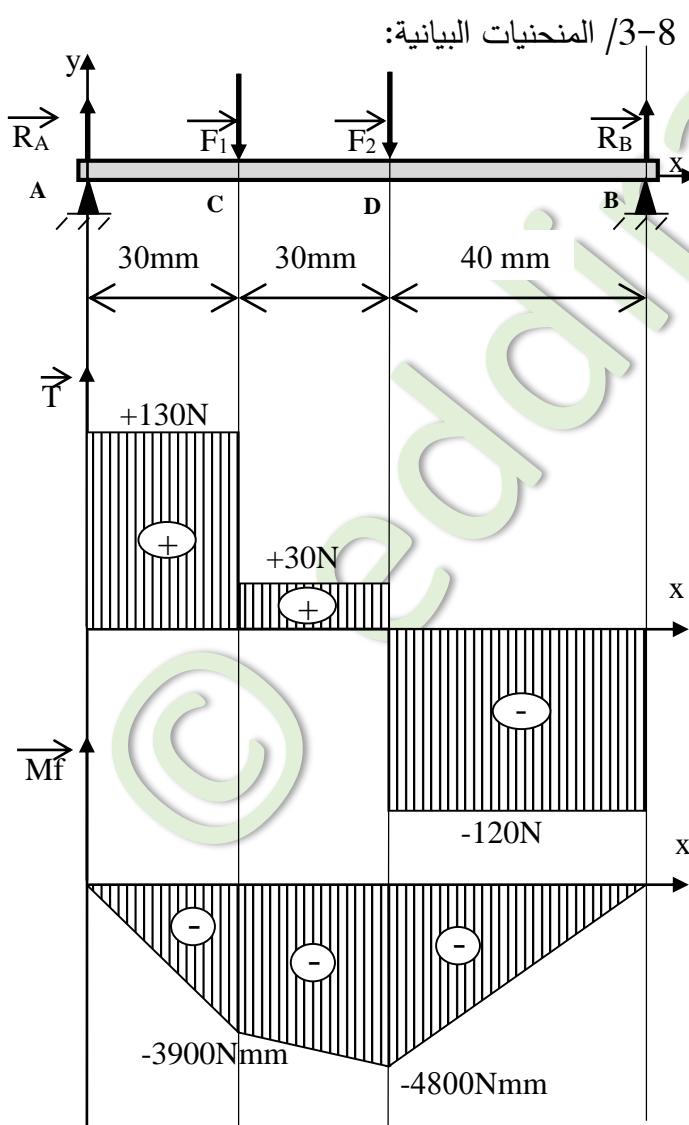

7- حساب مميزات عناصر النقل:

1-7 / أكمل جدول المميزات

a	da	d	Z	m	
	54	50	25		(18)
64	82	78	39	2	(17)

الحسابات:

$$d_{18} = m \times Z_{18}$$

$$da_{18} = d_{18} + 2m$$

$$d_{17} = 2a - d_{18}$$

$$Z_{17} = d_{17}/m$$

$$da_{17} = d_{17} + 2m$$

7- احسب نسبة النقل الإجمالية:

$$rg = r_{18-17} \times r_{2-6} = (50/78) \times 0,23 = 0,147$$

7- احسب سرعة الخروج :

$$rg = N_{11}/N_m \rightarrow N_{11} = N_m \times rg$$

$$N_{11} = 1800 \times 0,147 = 265,38 \text{ tr/mn}$$

في حالة أخذ عددين وراء الفاصلة تصبح النتيجة

$$N_{11} = 1800 \times 0,14 = 252 \text{ tr/mn}$$

7- احسب استطاعة الخروج Ps علماً أن مردود

$$\eta = 0.9 \text{ الجهاز}$$

$$\eta = Ps/Pm \rightarrow Ps = Pm \times \eta$$

$$Ps = 2800 \times 0,9 = 2520W$$

8- حساب المقاومة:

نفرض أن العمود (5) عبارة عن عارضة أفقية

مرتكزة على سدين A و B تعمل تحت تأثير

الانحناء المستوي البسيط وخاضعة للجهود التالية:

$$\| \vec{F}_1 \| = 100 \text{ N} ; \| \vec{F}_2 \| = 150 \text{ N}$$

$$\| \vec{R}_A \| = 130 \text{ N} ; \| \vec{R}_B \| = 120 \text{ N}$$

سلم الجهد القاطع:

1 mm → 5 N سلم عزوم الانحناء:

1 mm → 200 N. mm احسب الجهد القاطع وعزوم الانحناء ثم


رسم المنحنيات البيانية لها.

ب- التحليل البنيوي:

1- دراسة تصميمية جزئية:

لتحسين مردود الجهاز ومستعينا بالرسم التجميلي (صفحة 3/21) وملف الموارد (صفحة 5/21) نقترح التعديلات التالية:

- تحقيق الوصلة المتمحورة بين (23) و(10) بمدرجات ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري BC.
- لقادري القص المحتمل للمرزة (19) حقق الوصلة الاندماجية بين الترس (18) والعمود (23) باستعمال خابور متوازي A وحلقة مرنة.
- تسجيل التوافقات على مستوى جلبات المدرجات.
- ضمان حماية المدرجات بفواصل كتمامة ذو شفتين.

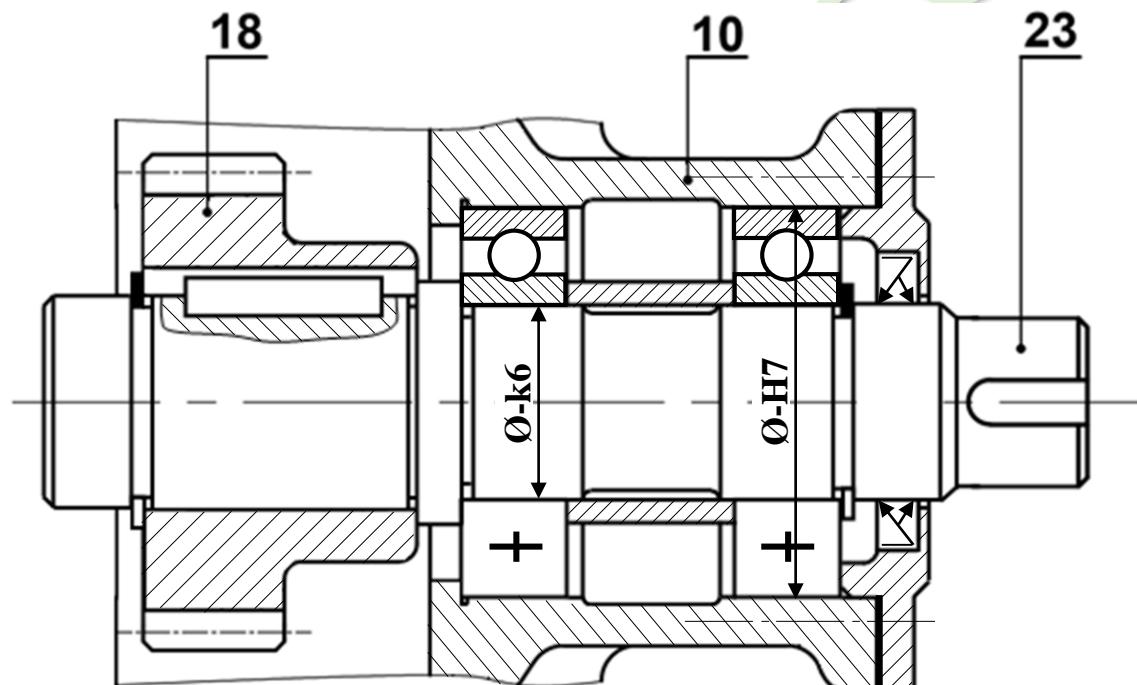


السلم: 5:4

2- دراسة تعريفية جزئية:

مستعينا بالرسم التجميلي (صفحة 3/21) أتمم الرسم التعاري للعمود (5) بتثبيت:

الاقطار الوظيفية والمواصفات الهندسية والخشونة.

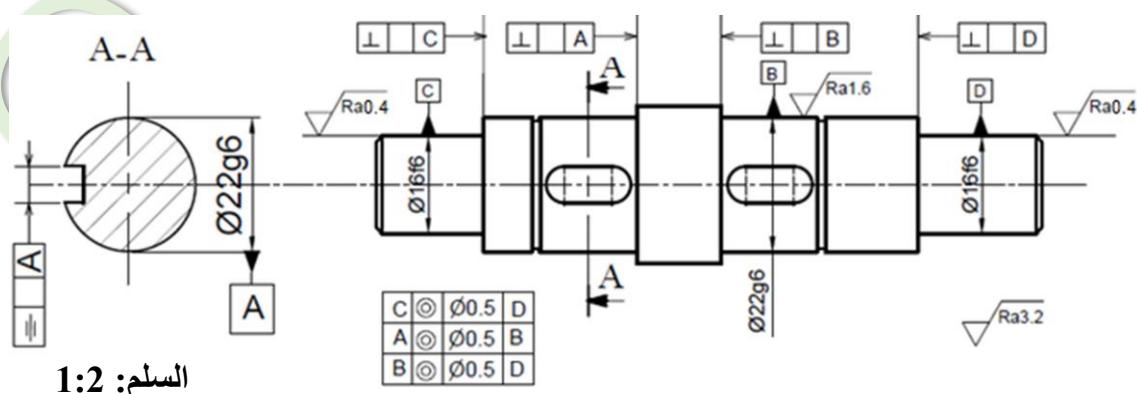


السلم: 1:2

2- دراسة التحضير

1-2 تكنولوجيا وسائل الصنع:

نريد دراسة وسائل الصنع من حيث الآلات وأدوات القطع والمراقبة للصحن حامل العجلة (7) المصنوع من المادة C35، في ورشة الصناعة الميكانيكية بسلسلة متوسطة.

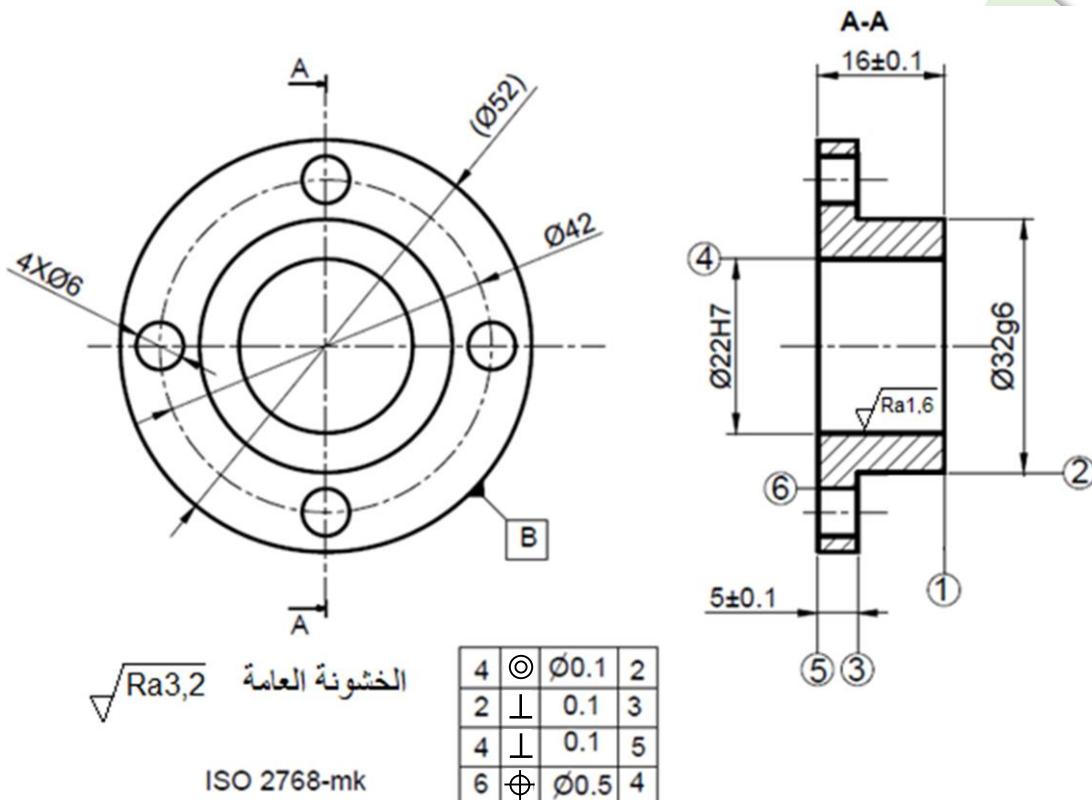

مستعينا بالرسم التعريفي للمنتج (7) وملف الموارد (صفحة 21/5):

- أعط اسم وحدات التصنيع والآلات المستعملة والحرف الممثل للأداة لإنجاز السطوح التالية:

{(6)}

{(4), (4)}

{(3), (2), (1)}

السطح

PMB أو PC

مخرطة TSA أو TP

مخرطة TSA أو TP

الآلة

تثبيت

خرطة

خرطة

الوحدة

D

B + F

A + B

الحرف الممثل للأداة

2-2 تكنولوجيا طرق الصنع:

نقرح التجميعات التالية : $\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}$ و $\{6\}$.

1-2-2/ أكمل السير المنطقي للصنع.

المرحلة	السطح المشغلة	منصب العمل
100	مراقبة الخام	ورشة المراقبة
200	$\{(1), (2)\}$	خراطة
300	$\{(4), (5)\}$	خراطة
400	$\{(6)\}$	تثقب
500	مراقبة النهاية	منصب المراقبة


2-2-2/ نريد إنجاز السطحين $\{2\}, \{3\}$ من المرحلة 200.

على رسم المرحلة التالي بين:

- الوضعية الإيزوستاتية.

- أبعاد الصنع.

- أداة القطع المناسبة.

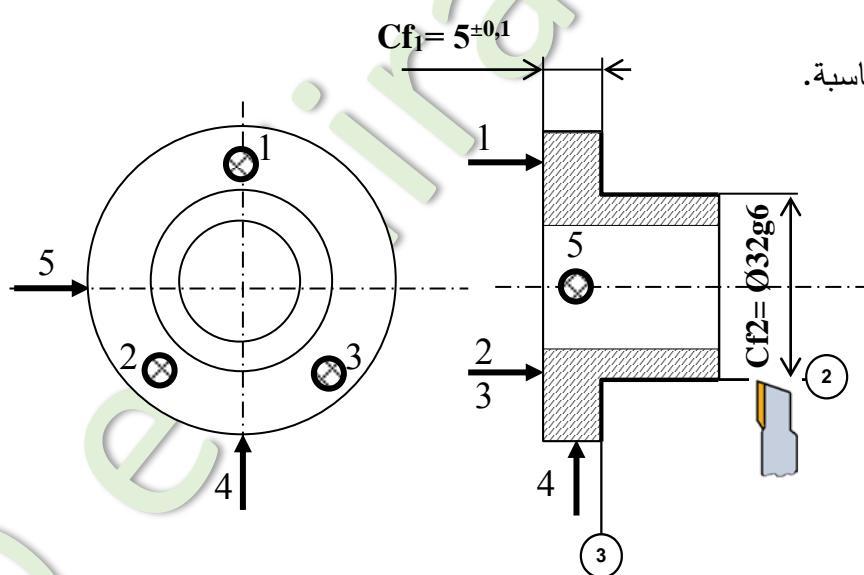

3-2-2/ احسب سرعة الدوران N وسرعة التغذية Vf لتشغيل السطح (2) علماً أن $V_c = 80 \text{ m/min}$ والتقدم في


$f = 0.2 \text{ mm/tr}$ الدورة

$$N = 1000 \cdot V_c / (\pi \cdot D) = 1000 \cdot 80 / (\pi \cdot 32) = 795,77 \text{ tr/mn}$$


$$Vf = N \cdot f = 795,77 \cdot 0,2 = 159,15 \text{ mm/mn}$$

2-3- تكنولوجيا الأنظمة الآلية:

- 1-3-2/ أنجز المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقالات، المستوى 2 ، للنظام الآلي حسب وصف سيره على الوثيقة (21/1).

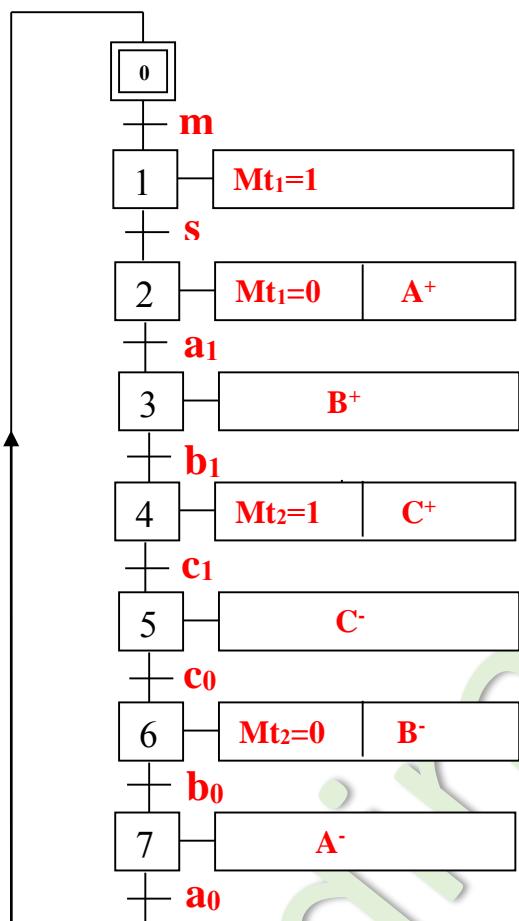

- 2-3-2/ أنجز مخطط التركيب باستعمال المعيق الهوائي.

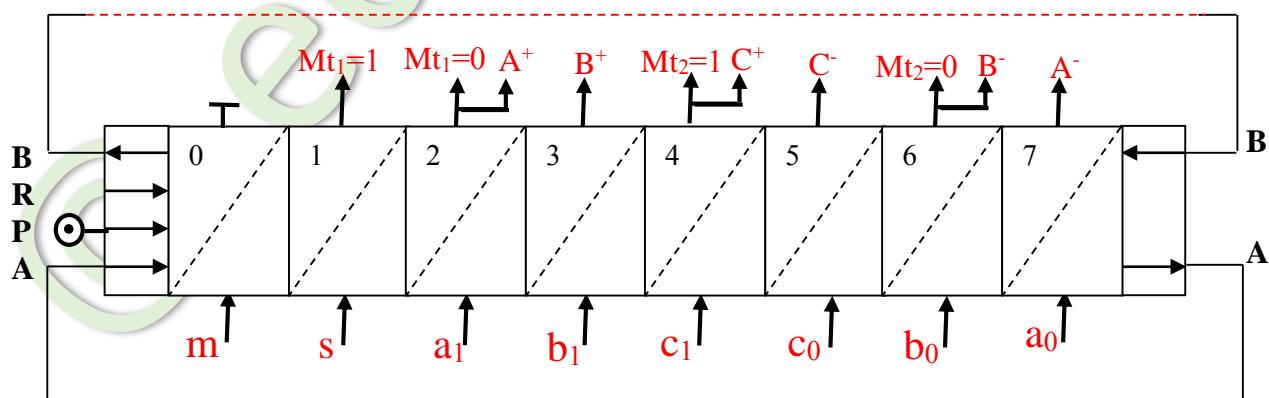


سلم تنقيط الموضوع الثاني: نظام آلي ملء العلب بمادة غذائية

مجموع	جزأة	عناصر الإجابة	مجموع	جزأة	عناصر الإجابة
			13		1- دراسة التصميم
(1,3)	0,3	2 - دراسة تعريفية جزئية 1 - المقطع	(7,4)	0,1 × 7	أ - التحليل الوظيفي 1- المخطط التنازلي (A-0)
0,1 × 4		2 - الأقطار الوظيفية	0,1 × 6		2-المخطط التجمعي للوظائف
0,1 × 4		-3 السماحات الهندسية	0,05 x 8		3 - جدول الوصلات
0,1 × 2		-4 الخشونة	0,1 × 7		4- الرسم التخطيطي الحركي
7		2- دراسة التحضير	0,5		1-5 سلسلة الابعاد
(0,6)	0,1 × 6	1-1 تكنولوجيا وسائل الصنع 1- العمليات	0,1+0,2+0,2		5- حساب البعد المجهول
(3,8)	0,1 × 8	1-2 تكنولوجيا طرق الصنع 1- السير المنطقي للصنع	0,2		6- وظيفة السنادات
		2- إنجاز السطحين 4 و 5	0,1 + 0,1		7- شرط التسنن
0,8		- الوضعية الإيزوستانتية	0,15 × 2		1-8 حساب نسبة النقل
0,4 × 2		- أبعاد الصنع	0,15 × 2		2-8 حساب سرعة الخروج
0,4 × 2		- أدوات القطع	(0,1×5)+(0,1×5)		3-8 جدول المميزات
0,3 × 2		- حركات القطع والتغذية			9- حساب المقاومة
(2,6)		2-3 تكنولوجيا الأنظمة الآلية	0,4+0,3		1-9 حساب القطر الأدنى
0,6 + 0,8		1- ملء جدول كارنو والمعادلة			2-9 دراسة المرزة
0,6		2- استخراج معادلة C	0,2		- نوع التأثير
0,1 × 6		3- اللوجيغرام	0,2× 2		- تمثيل المقاطع
ملاحظة: تقبل كل الإجابات الصحيحة غير الواردة في التصحيح النموذجي.			0,4 + 0,3		- حساب القطر
			(5,6)		ب- التحليل البنوي
			(4,3)		1- دراسة تصميمية جزئية
			0,2 × 2		- تمثيل مدرجات
			0,4 × 5		- تركيب المدرجات + الخلوص
			0,3 × 3		- الوصلة الإندراجية
			0,4		- الغطاء
			0,2 × 3		- التوافقات


ملف أجوبة الموضوع الثاني: نظام آلي لملء العلب بمادة غذائية

1/ دراسة الإنشاء

4- أتمم الرسم التخطيطي الحركي:

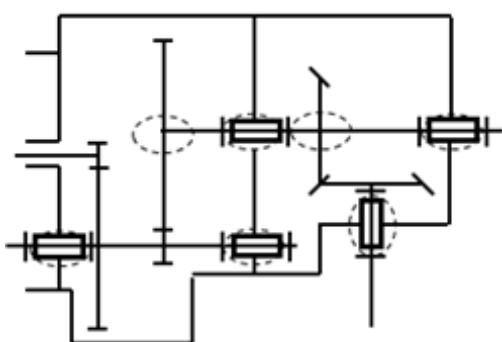

5- التحديد الوظيفي للأبعاد:
1/5 أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط "JA":

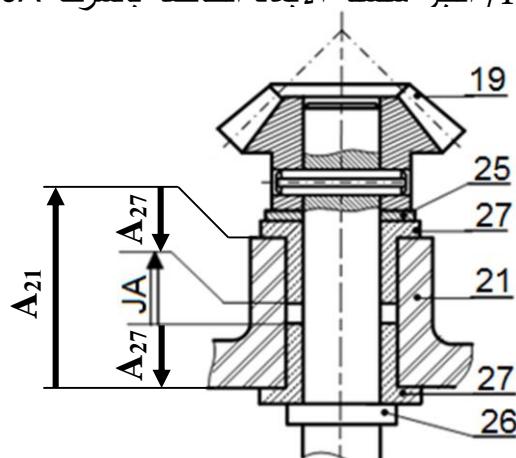

2.5 / باستعمال سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط JB
احسب البعد B11 للعمود (11):

$$B_{12} = 10^{\pm 0,1}; B_7 = 30^{\pm 0,1}$$



$$JB = 2^{\pm 0,4}$$

$$JB = B_7 + B_{12} - B_{11} \rightarrow \\ B_{11} = B_7 + B_{12} - JB = 38\text{mm}$$

$$B_{11\min} = B_{12\max} + B_{7\max} - JB_{\max} \\ B_{11\min} = 10,1 + 30,1 - 2,4 \\ = 37,8\text{mm}$$

$$B_{11\max} = B_{12\min} + B_{7\min} - JB_{\min} \\ B_{11\max} = 9,9 + 29,8 - 1,6 \\ = 38,1\text{mm}$$

$$B_{11} = 38^{\pm 0,1}$$

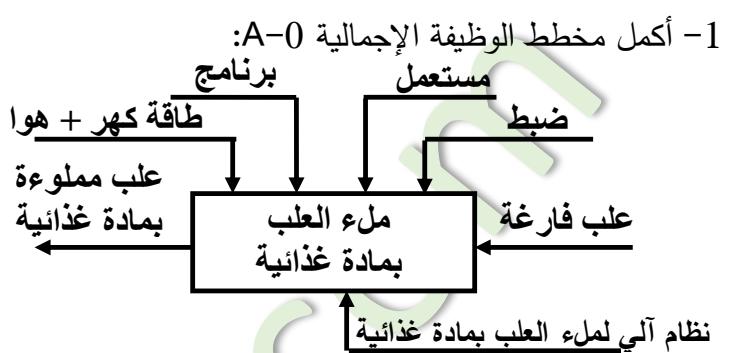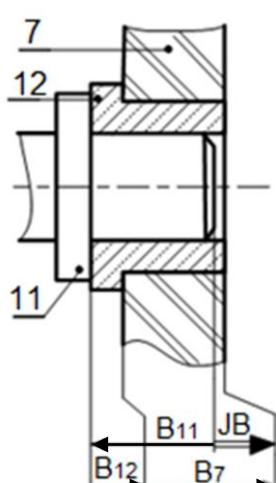

2- أتم المخطط الوظيفي للأنظمة التقنية FAST
للوظيفة التقنية FT للمخلط:

خلط المادة الغذائية FT

محرك كهربائي	تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية
المسنن (1) / (2)	توصيل الحركة الدورانية إلى العمود 11
وسادات 3 + 12	توجيه العمود (11) في الدوران
المسنن (18) / (19)	توصيل الحركة الدورانية إلى العمود 26
اللوسادتان (27)	توجيه العمود 26 في الدوران
البرغي 30 + حلقة قروفر 26	ربط المخلط (28) بالعمود (26)

3- أتم جدول الوصلات الحركية:

القطع	اسم الوصلة	الحل التكنولوجي
(5-7)\(11)	متمنورة	وسادات 3
(19)\(26)	اندماجية	مرزة مرنة 24
(10)\(20)	اندماجية	كتف + خابور 9 + حلقة 8 مرنة
(7-21)\(20)	متمنورة	وسادات 16 + 22

9- دراسة مقاومة المواد:

9-1/ العمود (26) ذو مقطع دائري ثابت خاضع لمزدوجة N.m 128. علما ان العمود مصنوع من مادة ذو مقاومة تطبيقية للانزلاق $R_{pg}=200 \text{ N/mm}^2$ والعزم

$$I_0 = \frac{\pi \cdot d^4}{32}$$

- احسب القطر الأدنى الذي يقاوم بكل أمان؟

$$\tau_{max} = \frac{Mt}{I_0/v} \leq R_{pg}; v = \frac{d}{2}; I_0 = 0,2d^3$$

$$\frac{Mt_{max}}{(\pi \cdot D^3)/16} \leq R_{pg} \Rightarrow d \geq \sqrt[3]{\frac{Mt_{max} \cdot 16}{\pi \cdot R_{pg}}} = 14.82 \text{ mm}$$

$$D \geq 14,82 \text{ mm}$$

في حالة أخذ $I_0/v = 0,2d^3$ تصبح النتيجة


$$\frac{Mt_{max}}{0,2d^3} \leq R_{pg} \Rightarrow d \geq \sqrt[3]{\frac{Mt_{max}}{0,2 \cdot R_{pg}}} = 14,73 \text{ mm}$$

9-2/ دراسة مقاومة المرزة (24)

9-1/ ما هو نوع التأثير على المرزة: القص

9-2/ عين المقاطع المعرضة لهذا التأثير على الشكل

الموالي:

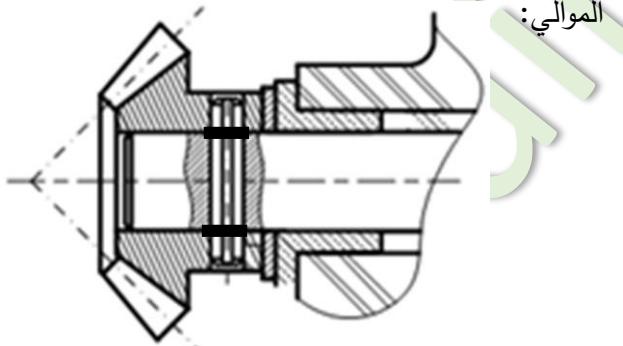

9-3/ علما أن الجهد المماسي المطبق على المرزة يقدر

ب N 1715 والمقاومة التطبيقية للانزلاق لمادة المرزة

$$R_{pg}=100 \text{ N/mm}^2$$

احسب القطر الأدنى للمرزة اذا افترضنا أنها مملوقة؟

$$\tau = \frac{T}{2 \cdot s} \leq R_{pg}$$

$$S = \pi d^2 / 4$$

$$d \geq \sqrt{\frac{2 \cdot T}{\pi \cdot R_{pg}}} = 3.3 \text{ mm}$$

6- ما هي وظيفة السنات (15) :

ضبط الخلوص الوظيفي للمسنن المخروطي

7- ما هو شرط التسفن بين العجلتين (18) و (19) :

نفس المديول + تلاقي محاور المخارط الأصلية في نفس النقطة + نفس المولدة.

8- حساب مميزات المنسنات المخروطية ذات أسنان

قائمة (18) و (19) :

المعطيات : سرعة الدخول

$$N_{11} = 3000 \text{ tr/mn}$$

$$r_{11-10} = \frac{2}{9}; r_{18-19} = 1; r_{1-2} = \frac{1}{5}$$

1- احسب نسبة النقل الاجمالي :

$$r_g = r_{1-2} \times r_{11-10} \times r_{18-19}$$

$$r_g = 1/5 \times 2/9 \times 1 = 0,044$$

2- احسب سرعة دوران المخلط:

$$N_{28} = r_g \times N_m$$

$$N_{28} = 0,044 \times 3000 = 133,33 \text{ tr/mn}$$

3- أكمل جدول مميزات المنسنات المخروطية ذات

أسنان قائمة (18) و (19) :

δ	d	z	m	المنسنات
45°	120	60	2	(18)
45°	120	60		(19)

العلاقات:

$$Z_{18} = d_{18}/m$$

$$d_{19} = d_{18} / r_{18-19}$$


$$Z_{19} = d_{19}/m$$

$$\operatorname{tg} \delta_{18} = Z_{18}/Z_{19}$$


$$\operatorname{tg} \delta_{19} = Z_{19}/Z_{18}$$

ب- تحليل بنوي:

- دراسة تصميمية جزئية: لتحسين مردود المخفض وجعله أحسن وظيفيا، نقوم بإدخال تعديلات عليه.
مستعينا بملف الموارد صفحة (21\16) أجز ما يلي:
 - تحقيق الوصلة المتمحورة بين العمود (20) والمجموعة (7)، بتغيير الوسادتين (16) و (22) بمدرجتين ذات دهارات مخروطية.
 - تغيير الوصلة الاندماجية بين العجلة المسننة (18) والعمود (20) باستعمال خابور متوازي A وحلقة مرنة.
 - تغيير السداد (23) بغطاء.
 - تسجيل التوافقات على مستوى المدرجات والعجلة المسننة (18).

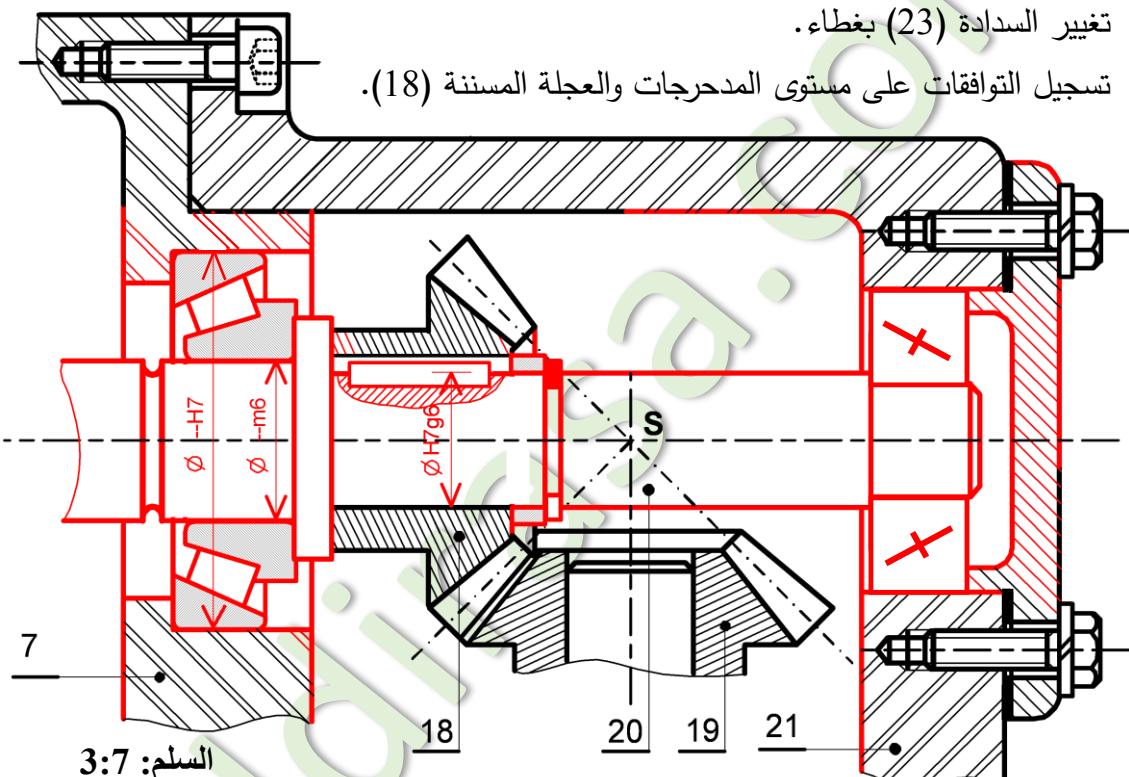


- دراسة تعريفية جزئية: مستعينا بالرسم التجمعي (الصفحة 21\14)، أتمم الرسم التعريفي للعمود (11)، مع تحديد الأقطار الوظيفية، السمات الهندسية وحالات السطوح.

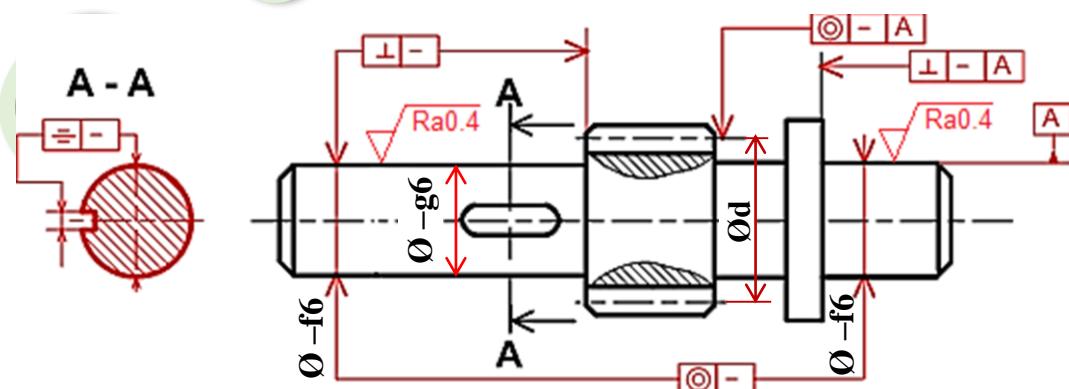

السلم : 1:2

2- دراسة التحضير:

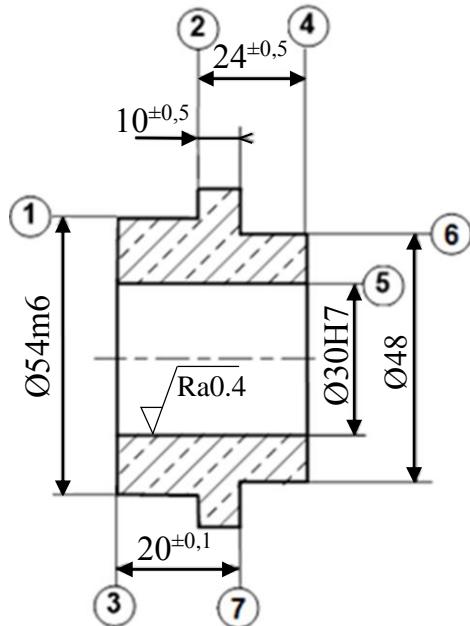

2	—	0.04	1
4	—	0.1	5
5	◎	Ø 0.1	1
7	//	0.04	2

أ- تكنولوجيا وسائل وطرق الصنع:

- نريد دراسة وسائل وطرق صنع الوسادة (3) المصنوعة من المادة Cu Sn 8 P (أنظر الرسم التعريفي المقابل).

- وتيرة التصنيع: 100 قطعة شهرياً لمدة سنة.
الخشونة العامة: $Ra=3.2$

يتم تصنيع هذه القطعة وفق مراحل حسب التجمعيات التالية:


{(1) - (2) - (3) - (4) } ، { (5) - (6) - (7)}

2- أتمم جدول السير المنطقي للصنع:

منصب العمل	العمليات	المرحلة
منصب المراقبة	مراقبة الخام	100
خراطة	(3 ، 2 ، 1)	200
خراطة	(7 ، 6 ، 5 ، 4)	300
منصب المراقبة	مراقبة نهائية	400

السطوح	اسم العملية	الاداة
(1) ، (2)	خرط طولي + تسوية	أداة سكين
(5)	تجويف	أداة تجويف
(4)	تسوية	أداة منحنية

3- أنجز رسم الصنع الخاص بتشغيل السطحين { (4) - (5) } المنتسبين للمرحلة { (4) - (5) - (6) - (7) }

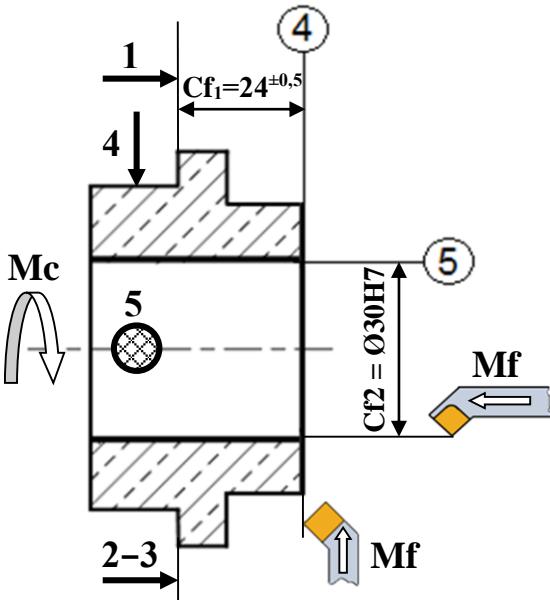

مبينا ما يلي:

- الوضعية السكونية
- أبعاد الصنع.
- الأدوات المناسبة للتشغيل.
- حركة القطع وحركة التغذية.

ب - آلیات:

تقصر الدراسة على جزء اخلاء العلب المكون من الدافعتين B و C فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار الدافعتان مغذيتان بموزعات 5/2 أحادية الاستقرار.

العمل المطلوب:

- ١- انطلاقاً من جدول الحقيقة، املأ جدول كارنوغ الخاص بالدالة B ثم استنتج المعادلة المبسطة.

- جدول الحقيقة

b ₀	b ₁	c ₀	c ₁	B	C
1	0	1	0	1	0
0	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1
0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0

جدول کارنوغ - B

b_0, b_1	00	01	11	10
c_0, c_1	00	∅	∅	0
	01	0	0	0
	11	∅	∅	∅
10	1	1	∅	1

$B = c_0 + b_1 \cdot c_1$

$$B = c_0 + \bar{b}_0 \cdot c_1$$

- 2- استخرج المعادلة المبسطة للدالة C انطلاقا من جدول كارنوغ حسب الشبكات الممثلة.

- جدول کارنوغ لـ C

$b_0.b_1$	00	01	11	10	
$c_0.c_1$	00	\emptyset	1	\emptyset	0
	01	1	1	\emptyset	0
	11	\emptyset	\emptyset	\emptyset	\emptyset
	10	0	1	\emptyset	0

$$C = b_1 + \bar{b}_0 \cdot \bar{c}_0$$

- 3- أنجز الوجيغرام الهوائي الخاص بالدافعة C

