


سلم التنقيط للموضوع الأول: نظام آلي لتنظيف وتحويم كتل الوزن			
العلامة	المجموع	عناصر الإجابة	
		14,00	1.5- دراسة الإنشاء
08,20		A-تحليل وظيفي وتقني وتقني	
0.8	(0,1×8)	1- مخطط الوظيفة الإجمالية A-FAST للنظام الآلي.	
0.6	0,2×3	2- مخطط الوظائف التقنية (FAST) نقل الحركة بين العمود (6) والعمود (9).	
0,6	(0,1×6)	3- جدول الوصلات الحركية.	
0.8	(0,2×4)	4- الرسم التخطيطي الحركي للمخض.	
		5- التحديد الوظيفي للأبعاد:	
0,5	0,5	1-5 - سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط JA	
0,4	0,2+0,2	2-5 - حساب التوافق Ø24H7/h6 (حساب الخصائص والبيان)	
0,1	0,1	- نوع التوافق	
		6- تعيين المعدات :	
0,3	(0,15× 2)	C60 -	
0,6	(0,15× 4)	35 Cr Mo 6 -	
		7- دراسة عناصر النقل :	
0,9	(0,1×9)	1.7 - جدول مميزات المتنبمات {6},{7}.	
0,6	(0,1×6)	* العلاقات والحسابات:	
0,3	0,1+0,2	2.7 - أحسب سرعة الخروج N. (حساب + نتيجة)	
0,3	0,1+0,2	3.7 - أحسب استطاعة الخروج Ps. (حساب + نتيجة)	
		8- دراسة مقاومة المواد :	
0,2	(0,2×1)	1.8 - نوع التأثير.	
0,7	(0,3×2)+0,1	2.8 - حساب عدد البراشيم لتركيب العجلة (7) على العمود (9).	
0,1	(0,1×1)	3.8 - عدد البراشيم كاف أم لا لتركيب العجلة (7) على العمود (9).	
		4.8 - دراسة مقاومة العمود (9).	
0,3	0,1+0,2	- حساب الاجياد المعايير الأقصى (Tmax).	
0,1	(0,1×1)	- التحقق من شرط المقاومة.	


<b>05,80</b>	<b>ب-تحليل بنوي</b>
<b>04,40</b>	<b>- دراسة تصميمية جزئية</b>
0,6 (0,3x2)	- تمثيل المدرجات.
2,0 (0,5x4)	- تحفيق الوصلة المتمحورة بين العمود (9) والمجموعة (5-20) بالمدرجات.
0,4 (0,2x2)	- الوصلة الاندماجية بين العمود (9) والمسنن المخروطي (7) باليراغي H (تمثيل برغي H)
0,8 (0,4 x2)	- ضمان كتمامة الجهاز من الجهة اليمنى بتفاصيل كتمامة ذو شفتين.
0,6 (0,1 x6)	- التوافقات على مستوى مركبات المدرجات وتفاصيل الكتمامة.
<b>01,40</b>	<b>- دراسة تعريفية جزئية لعمود الخروج (9)</b>
0,3 (0,1x3)	- تسجيل الأبعاد الوظيفية.
0,9 (0,1x9)	- تسجيل السمات الهندسية.
0,2 (0,1 x2)	- تسجيل قيم الخشونة.
<b>06,00</b>	<b>2.5 - دراسة التحضير</b>
<b>03,10</b>	<b>أ-تكنولوجيا وسائل وطرق الصنع</b>
0,8 (0,1x8)	1- جدول السير المنطقي لصنع الغطاء (29).
	2- انجاز المرحلة 300 لتشغيل السطح (4)، (6)، (7).
0,4 (0,1x4)	1-2 - أتمم الجدول (رقم الأداة وقيمة البد المحصل عليه) الخاص بتجويف السطح (4).
	2-2 - إتمام رسم المرحلة 300 المتعلق بإنتهاء السطح (4).
0,4 (0,2x2)	- ترقيم السطوح المرجعية.
0,3 (0,15x2)	- الوضعية المكونية (الإيزوستانية).
0,2 (0,1x2)	- تمثيل حركة القطع وحركات التقدم.
0,2 (0,2x1)	- تمثيل الأدوات المناسبة.
0,2 (0,2x1)	- تحديد وتسجيل أبعاد الصنع.
0,3 (0,1x3)	- المواصفات الهندسية وحالة السطح.
0,3 0,1+0,2	3- حساب مرعة الدوران N لإنتهاء السطح (4).
<b>02,90</b>	<b>ب-الآليات</b>
1,6 (0,1x16)	ب 1- المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقالات GRAFCET.
1,3 (0,1x13)	ب 2- الرسم التخطيطي التكبيل الهيائي الجزئي.

4- أكمل الرسم التخطيطي الحركي للمخفض.

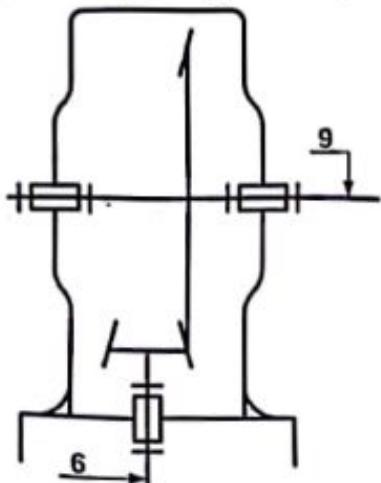

5- التحديد الوظيفي للأبعاد.

5-1- أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط الوظيفي "JA" على الشكل التالي.

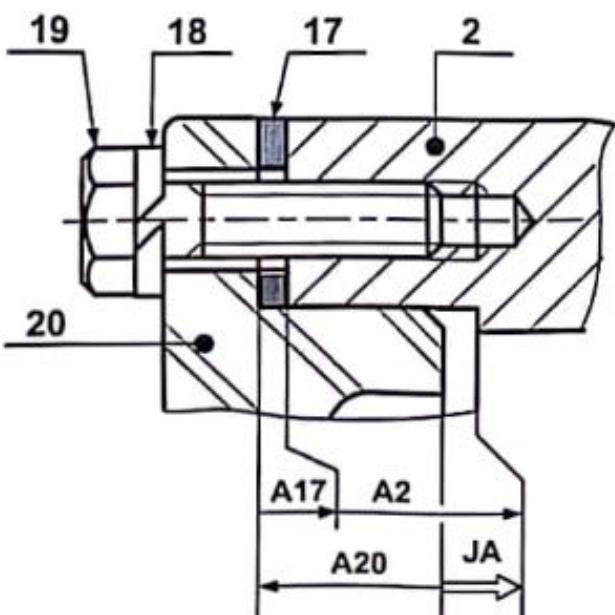

5-2- حساب التوافق: ركبت العجلة (7) على العمود (9) بالتوافق  $\varnothing 24H7h6$

$$\varnothing 24H7 = \varnothing 24^{+0.021}$$

$$\varnothing 24h6 = \varnothing 24^{-0.013}$$

$$J_{\max} = ES - ei = 0,021 - (-0,013) = +0,034 > 0$$


$$J_{\min} = EI - es = 0 - 0 = 0$$

- استنتج نوع هذا التوافق: بخلوص

1.5. دراسة الإنشاء:

أ-تحليل وظيفي وتكنولوجي.

1- أكمل مخطط الوظيفة الاجمالية للنظام الآلي (A-0).

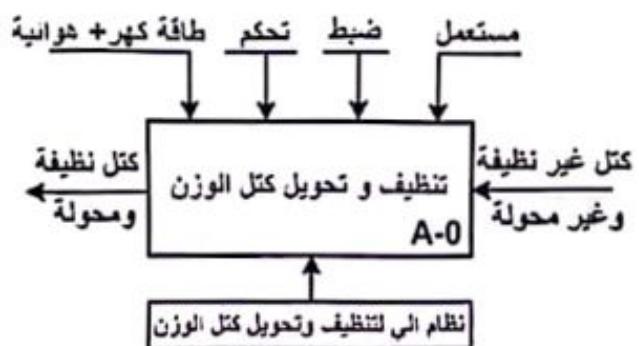

2- أكمل مخطط الوظائف التقنية (FAST)الجزئي (Ft1) الخاص بالوظيفة **Ft1** التي تمثل نقل الحركة بين العمود (6) والعمود (9).

الحلول الإنشائية

الوظائف التقنية

**Ft1**



3- أتمم جدول الوصلات الحركية.

القطع	اسم الوصلة	الوسيلة
1/6	متمحورة	مدحرجات (3)
2/20	إندماجية	براغي (19)+ حلقات (18)
29/1	إندماجية	براغي (25) والحلقات (24)

8- مقاومة المواد:

تم تركيب العجلة المسننة (7) على العمود (9) بواسطة براشيم (11) موزعة حسب القطر  $d=40\text{mm}$  (انظر رسم التجمعي صفحة 12/3).

إذا كان عزم الخروج هو  $C_9 = 24 \text{ N.m}$   
 $R_{eg}=100\text{N/mm}^2$  ،  $d_{11}=4\text{mm}$   
 معامل الأمان  $s=4$ .

1-8 ما هو التأثير المطبق على البراشيم (11).  
 القص البسيط.

2-8 أحسب عدد البراشيم الأدنى (n) لضمان نقل الحركة بكل أمان.

$$C_s = C_9 = T \cdot \frac{d}{2} \Rightarrow T = 2 \cdot \frac{C_9}{d} , T = 1200 \text{ N}$$

$$\tau = \frac{T}{n \cdot s} \leq R_p g \Rightarrow n \geq \frac{4 \cdot T}{R_p g \cdot \pi \cdot d_{11}^2}$$

$$n \geq 3.82 \quad n = 4$$

3-8 هل عدد البراشيم (11) المستعملة في الرسم التجمعي كاف ؟ نعم 5 براشيم كافية لنقل الحركة بأمان.

4-8 دراسة مقاومة العمود (9):

نفرض أن العمود الخروج (9) ذو شكل أسطواني مملوء .  
 $M_{max} = 24 \text{ N.m}$  يخضع لعزم الالتواء  $d_9 = 15\text{mm}$

أحسب الاجهاد المماسي الأقصى ( $\tau_{maxi}$ ) الذي

$$\frac{I_0}{v} = \frac{\pi \cdot d^3}{16}$$

والمقاومة التطبيقية الحدية  $\tau_p = 70 \text{ N/mm}^2$

$$\tau_{max} = \frac{M_{maxi}}{\left(\frac{I_0}{v}\right)} = \frac{16 \cdot M_{maxi}}{\pi \cdot d^3} = \frac{16 \cdot 24 \cdot 10^3}{\pi \cdot d^3}$$

$$\tau_{maxi} = 36,23 \text{ N/mm}^2$$

تحقق من شرط المقاومة: شرط المقاومة محقق لأن:  
 $36,23 \frac{N}{mm^2} < 70 \frac{N}{mm^2} \Rightarrow \tau_{max} \leq \tau_p$

6- تعين المواد: اشرح تعين مواد القطع التالية.

C 60 : عمود الخروج (9):

C: صلب غير ممزوج قابل للمعالجة الحرارية والحدادة

60: نسبة الكربون تقدر بـ 0,60%

35 Cr Mo 6: عمود ترس (6):

صلب ضعيف المزج يحتوي على:

35: نسبة الكربون تقدر بـ 0,35%

Cr : عنصر المضاف الأول الكروم بنسبة 1,5%

Mo : عنصر المضاف الثاني الموليبدان (آثار).

7- دراسة المستනات (6) و (7):

1-7 أتم جدول المميزات مع إعطاء العلاقات والحسابات.

r	df	da	$\delta$	d	z	m	
13 51	21,15	29,87	14,3°	26	13	2	(6)
	100,76	102,98	75,7°	102	51		(7)

العلاقات والحسابات :

$$d = m z \quad \delta_6 = t g^{-1} \frac{z_6}{z_7}$$

$$\delta_7 = t g^{-1} \frac{z_7}{z_6} \quad d_a = d + 2 m \cos \delta$$

$$d_f = d - 2,5 m \cos \delta \quad r = \frac{d_6}{d_7}$$

2-7 أحسب سرعة الخروج  $N_9$  ؟

$$r_g = \frac{N_7}{N_6} = \frac{N_9}{N_m} = \frac{N_9}{N_m} \Rightarrow N_9 = r_g \cdot N_m$$

$$N_9 = \frac{13}{51} \cdot 1500 = 382,35 \text{ tr/min}$$

$$N_9 = 382,35 \text{ tr/min}$$


3-7 إذا كان مردود الجهاز  $\eta = 0,90$  ، احسب استطاعة الخروج  $P_s$  للعمود (9) .

$$\eta = \frac{P_s}{P_M} \Rightarrow P_s = \eta \cdot P_m = 0,90 \cdot 950 = 855 \text{ W}$$


$$P_s = 855 \text{ W}$$

ب - تحليل بنائي:

- دراسة تصميمية جزئية بمقاييس (4:3)

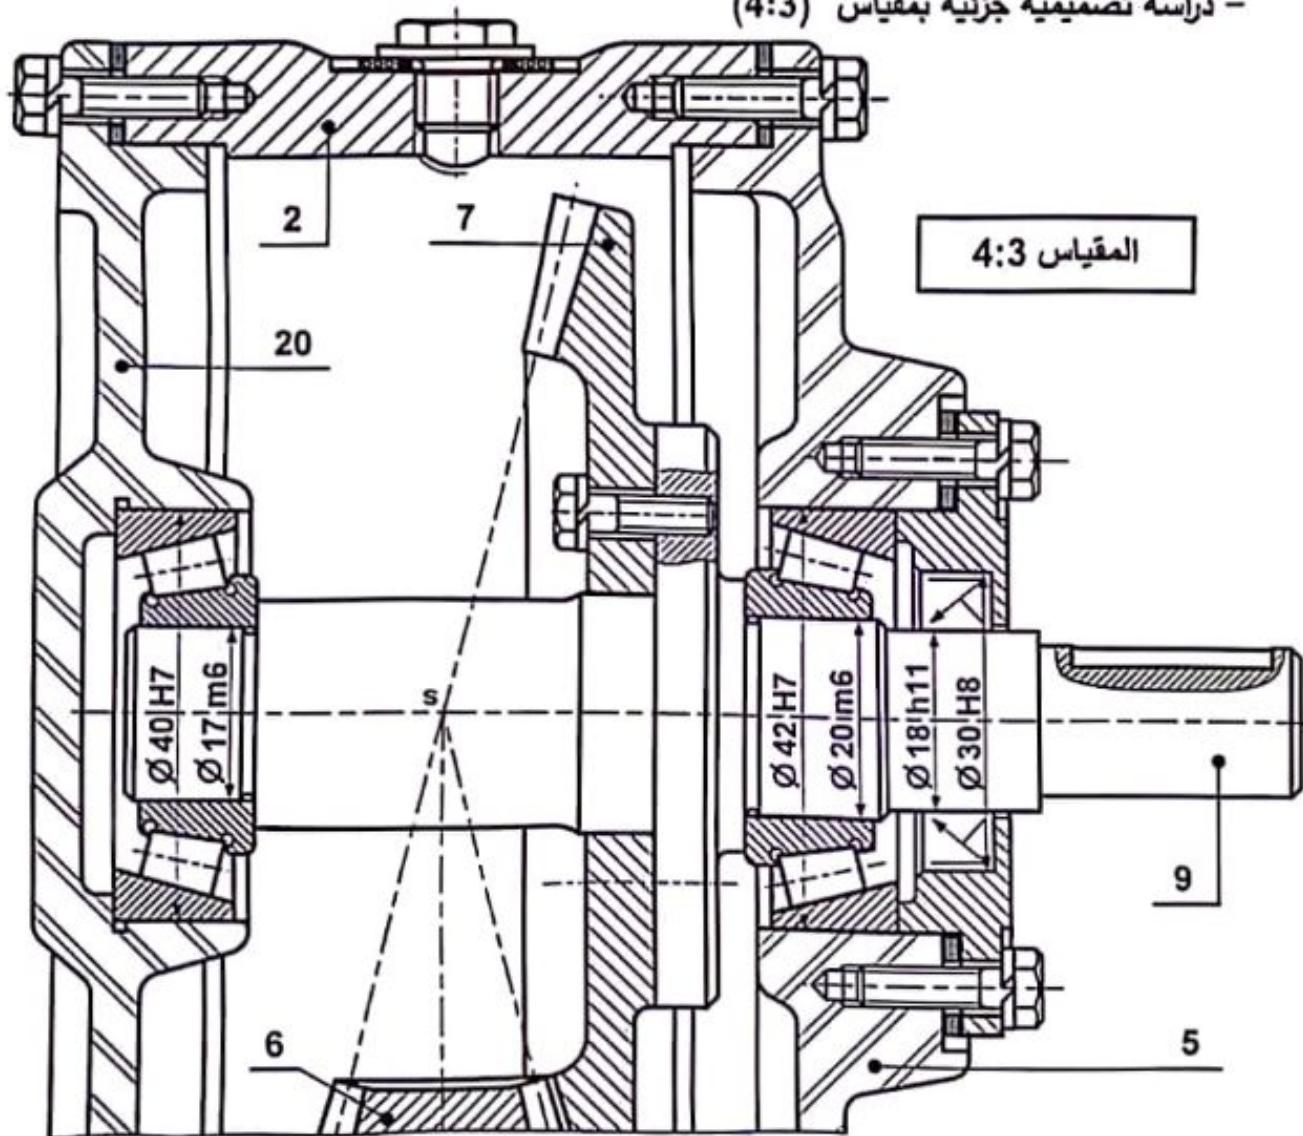

- دراسة تعريفية جزئية لعمود الخروج (9).

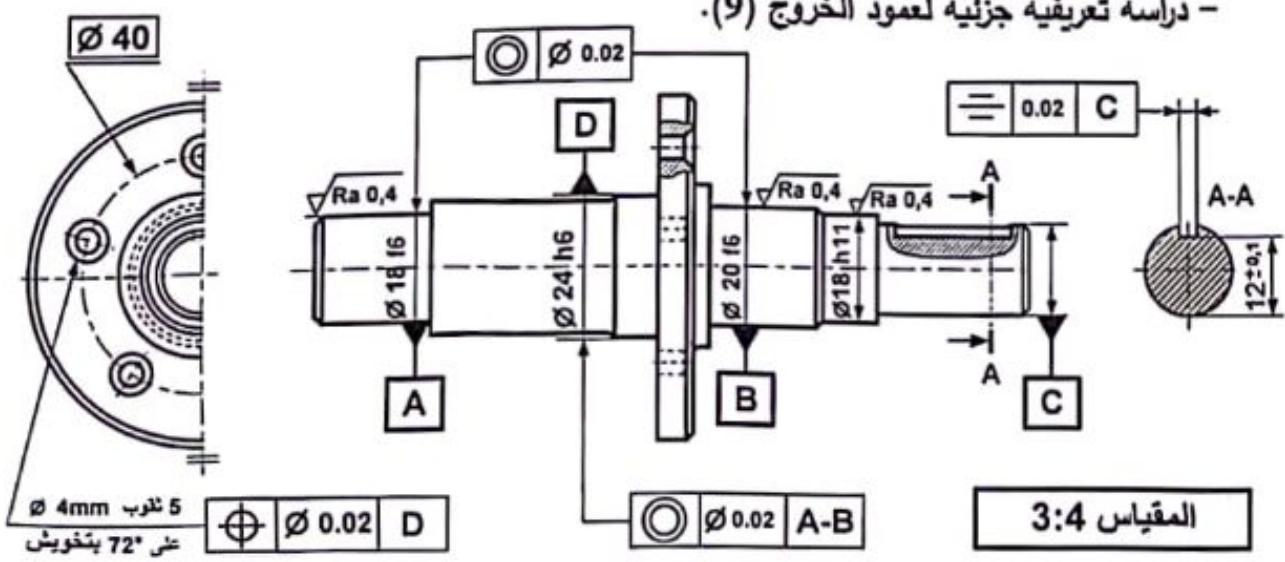


2.5 دراسة التحضير: (6 نقاط)

أ-تكنولوجيا وسائل وطرق الصنع:


نريد دراسة وسائل الصنع من حيث الآلات وأدوات القطع والمراقبة للغطاء (29)، المصنوع من المادة: Al Cu 4 Mg في ورشة صناعة ميكانيكية مجهزة بآلات عادية، نصف أوتوماتيكية وأوتوماتيكية بوتيرة تصنيع 1000 قطعة سنويا لمدة خمسة (5) سنوات.

تم الحصول على القطعة عن طريق القولبة بسمك اضافي للتشغيل يساوي 2mm ومجوفة بقطر 014mm

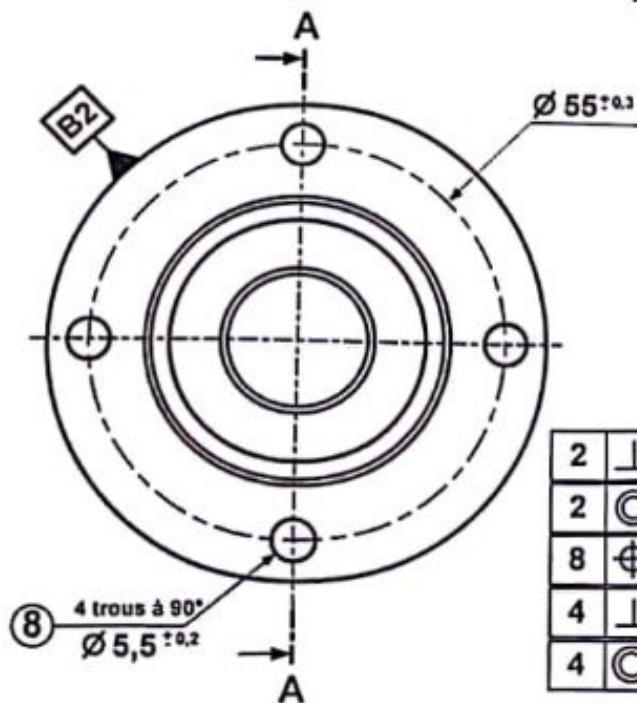

المقياس 1:1

2	$\perp$	0.08	B1
2	$\odot$	$\phi 0.04$	B2
8	$\oplus$	0.04	2
4	$\perp$	0.04	3
4	$\odot$	$\phi 0.04$	2

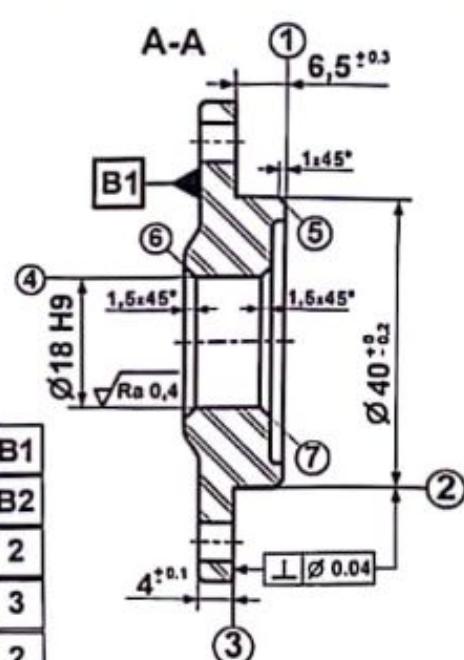

الخشونة  $\sqrt{Ra 1,6}$  للسطح ②

الخشونة  $\sqrt{Ra 3,2}$  لكل باقي السطوح المشغلة

يتم تصنيع هذه القطعة وفق مراحل حسب التجمعيات التالية:

. { (7), (6), (4) } - { (5), (3), (2), (1) } - { (8) }

1- أتم الجدول الآتي للسير المنطقي لصنع الغطاء (29):

المرحلة	العمليات	منصب العمل	ملاحظات
100	مراقبة الخام	مراقبة	
200	{ (5), (3), (2), (1) }	خرطة	
300	{ (7), (6), (4) }	خرطة	تنجز الشعلة (6) باداة منحنية ذات الشكل المكيف المبين في ملف الموارد آداة رقم 5
400	{ (8) }	تنقيب	
500	مراقبة نهائية	مراقبة	

2- ستجز المرحلة 300 المتعلقة بعملية تشغيل السطوح {4)،(6)،(7)} حسب الترتيب المولى:

أ- تجويف السطح (4) في استقرار بادأة تجويف تغليفية عند القطر

$$\text{استقرار } \varnothing = \varnothing 18 \times 0.98 = 17.64 \text{ mm}$$

ب- إنجاز الشطفيتين (6) و(7).

ج- إنتهاء السطح (4) بادأة تجويف تشكيلية.

المطلوب:

2-1- أتمم الجدول مستعيناً بملف الموارد صفحة 24/6.


قيمة البعد المحصل عليه	رقم الأداة المناسبة	العملية
$\varnothing 17,64$	5	تجويف استقرار
$\varnothing 18 H9$	4	تجويف إنتهاء

2-2- أتم رسم المرحلة المتعلق بإنتهاء السطح (4) فقط مبينا ما يلي:

- ترقيم السطوح المرجعية.  
- الوضعية السكنوية (الإيزوستاتية).

- الأدوات في وضعية العمل.  
- حركة القطع وحركات التقدم (التغذية).

- المواصفات الهندسية وحالة السطح.  
- تحديد وتسجيل أبعاد الصنع.

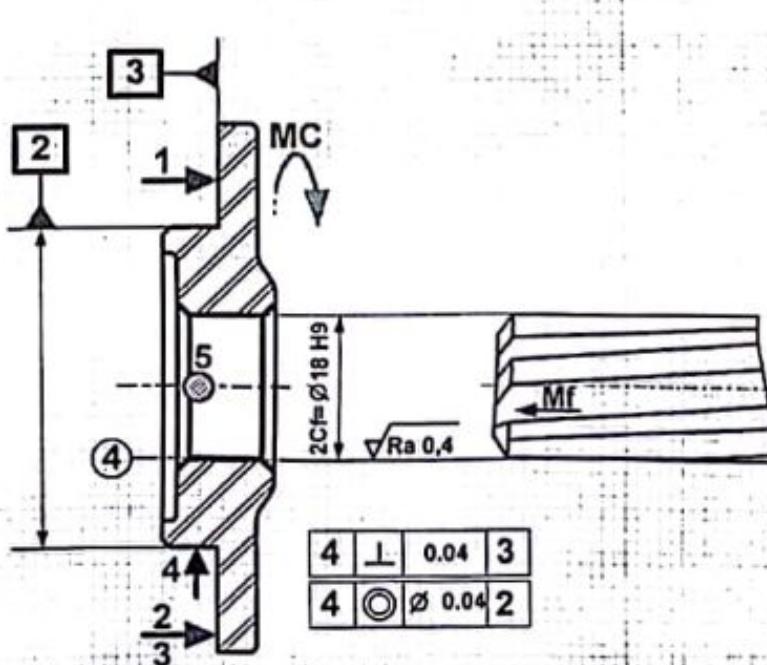

2-3- باستعمال أداة تجويف تشكيلية، احسب السرعة الدورانية N لإنتهاء السطح (4) علماً أن:

$$V_c = 25 \text{ m/min}$$

$$N = \frac{1000 \cdot V_c}{\pi d} = \frac{1000 \cdot 25}{3,14 \cdot 18} = 442,32 \text{ tr/min}$$

تؤخذ بعين الاعتبار الحلول الممكنة الآتية:

1.5 دراسة الإناء:

تحليل وظيفي وتكنولوجي.

1-7 أتمم جدول المميزات مع إعطاء العلاقات والحسابات:

\* تقبل كتابة قيمة الزاوية  $\delta$  على شكل DMS (درجات، دقائق، ثوانٍ)

$$\delta_7 = 75^\circ 42' 0'' \quad \delta_6 = (14,3)^\circ = 14^\circ 18' 0''$$

\* تقبل نسبة نقل الحركة  $i_{6-7} = \frac{d_6}{d_7} = \frac{13}{51}$  [من 0,25 إلى 0,2549]

2-7 أحسب سرعة الخروج  $N_9$ ؟

\* تقبل سرعة الخروج  $N_9$  | من 375 tr/min إلى 382,35 tr/min


$$r_g = \frac{N_7}{N_6} = \frac{N_9}{N_m} = \frac{N_9}{N_m} \Rightarrow N_9 = r_g \cdot N_m$$

$$N_9 = \frac{13}{51} \cdot 1500 = 382,35 \text{ tr/min} \quad N_9 = 382,35 \text{ tr/min}$$

ملاحظة: للحصول على نتائج أكثر دقة يستحسن إبقاء نسبة نقل الحركة على شكل كسر واستعماله في باقي الحسابات على حاله.

بـتحليل بنائي دراسة تصميمية جزئية:

يقبل الحل الآتي بالاستثناء على استعمال غطاء حامل الكتامة من الجهة اليمنى.

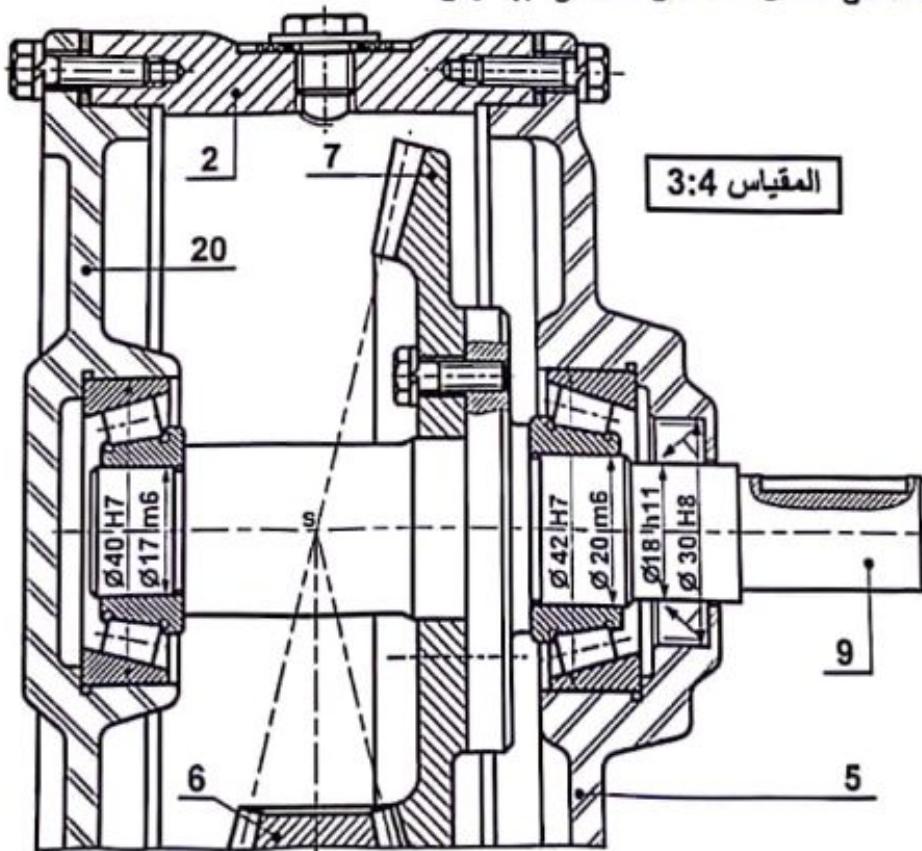

\* تقبل كل الحلول التي تحترم قواعد تركيب وضبط المدحرجات ذات دهارات مخروطية الخاصة بعمود دوار تركيب مباشر على شكل X + ( حاجزين على العود و حاجزين على الجوف ) والتي تضمن إمكانية التركيب والتثبيت السليم.


\* يقبل تمثيل المدحرجات ذات دهارات مخروطية حسب الوضعيات الآتية:

التمثيل 3	التمثيل 2	التمثيل 1

هام جداً:

- يقبل كل سماح (تواافق) على مرتكزات العمود الذي يضمن التركيب بالشد للجلبات الداخلية.
- يقبل كل سماح (تواافق) على مرتكزات الجروف الذي يضمن التركيب بالخلوص للجلبات الخارجية.
- (حسب دليل الرسام طبعة 2004 صنحة 268 المعتمدة والمثار اليها في التدرجات السنوية).
- كل الحلول التي لا تحتوي على حواجز منع الانتقال في العمود من جهة وفي الجوف من جهة اخرى طبقا لقواعد التركيب تعتبر خاطئة.

دراسة الآليات: يقبل التمثيل الخاص بالتحكم في انطلاق تشغيل الموزجل وفي نهاية المدة الزمنية المتاحة على النحو الآتي.

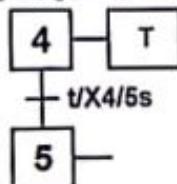

سلم التنقيط للموضوع الثاني: نظام آلي لتشكيل صحن معدني لخلط العجين		
العلامة	مجزأة	عناصر الإجابة
<b>14,00</b>		<b>١-٥ دراسة الانشاء</b>
<b>08,30</b>		<b>أ- التحليل الوظيفي والتكنولوجي</b>
0,8	(8x0,1)	١- الوظيفة الاجمالية (A-0) للنظام الآلي.
0,6	(3x0,2)	٢- مخطط FAST نقل الحركة بين العمود (1) والعمود (9).
0,7	(7x0,1)	٣- الرسم التخطيطي الحركي.
		٤- تحديد الوظيفي للأبعاد:
0,4	0,4	٤- سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط JA.
0,6	0,2+0,2+0,2	٤- حساب التوافق Q25H7/g6 (حساب الخلوص الأقصى والأدنى) ونوع التوافق.
		٥- تحديد مادة صنع الوسادة .Cu Sn 9 P
0,4	(4x0,1)	٦- شرح تحديد المادة.
0,1	(1x0,1)	٧- تبرير سبب اختيار المادة.
		٨- دراسة عناصر النقل:
0,9	(9x0,1)	٩- جدول مميزات المستنذنات {23)، {22)، {6)، {7)، {2}.
0,8	(8x0,1)	١٠- العلاقات.
0,3	(0,1+0,2)	١١- حساب نسبة النقل الاجمالية rg.
0,3	(0,1+0,2)	١٢- حساب سرعة الخروج N9.
		١٣- دراسة مقاومة المواد للعمود الوسيط (36):
0,6	(3x0,2)	١٤- حساب الجيروッド القاطعة T.
1,2	(3x0,4)	١٥- حساب عزوم الانحناء M <sub>T</sub> .
		١٦- تمثيل المنشآت البيانية:
0,3	(3x0,1)	- تمثيل منحنى بياني للجيروود القاطعة T.
0,3	(3x0,1)	- تمثيل منحنى بياني لعزوم الانحناء M <sub>T</sub> .
<b>05,70</b>		<b>ب- تحليل بنوي</b>
<b>3,90</b>		<b>دراسة تصميمية جزئية</b>
0,4	(2x0,2)	- تمثيل المدرجات: تعويض الوسانتين (37).
1,5	(6x0,25)	- تحقيق الوصلة المتمحورة بين المدرجتين والبيكل (31).
1,0	(4x0,25)	- تحقيق الوصلة الاندماجية بين العمود (1) والترس (18).
0,4	(2x0,2)	- ضمان كتمانة الجهاز من اليسار بتفاصيل كتمانة.
0,6	(6x0,1)	- تسجيل التوافقات على مستوى حوامل المدرجتين والكتامة.
<b>1,80</b>		<b>دراسة تعريفية جزئية للعمود الوسيط (36)</b>
0,6	(3x0,2)	- تسجيل الأقطار الوظيفية.
0,9	(9x0,1)	- تسجيل السمات الهندسية.
0,3	0,15+0,15	- تسجيل قيم الخشونة ورسم مجرى الخابور.

العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	جزأة	
06,00		<b>5-2 دراسة التحضير</b>
03,90		<b>أ-تكنولوجيا وسائل الصنع</b>
0,6	(3x0,2)	1-جدول اختيار آلات الصنع المناسبة لتصنيع المسمن(22).
0,4	(4x0,1)	2-أكمل الجدول لشرح المواصفة الهندسية.
		<b>ب-تكنولوجيا طرق الصنع</b>
0,7	(7x0,1)	1-السير المنطقي لصنع المسمن (22).
		2-انجاز المسطحين (3) و(4) من المرحلة 200.
		2- أتمم رسم المرحلة:
0,4	(2x0,2)	- الوضعية السكونية (الإيزوستاتية).
0,4	(2x0,2)	- أبعاد الصنع.
0,2	(2x0,1)	- المواصفات الهندسية.
0,3	(2x0,15)	- أدوات القطع المناسبة.
0,3	(3x0,1)	- تمثيل حركة القطع والتغذية.
		2-حساب:
0,3	0,1+0,2	- حساب سرعة الدوران N.
0,3	0,1+0,2	- حساب سرعة التغذية V.
02,10		<b>ج دراسة الآليات</b>
1,3	(13x0,1)	1-أكمال المخطط (GRAFCET) مستوى 2 للنظام الآلي.
0,4	(2x0,2)	2-شروط تشغيل المرحلة 2 من المخطط (GRAFCET).
0,4	(8x0,05)	3-تسمية الأجهزة الهوائية وتصنيفها في الجدول.

7- احسب الجهد القاطعـة:

$$T = -F_A = -400 \text{ N} \quad \text{المنطقة AB}$$

$$T = -F_A + R_B = -281 \text{ N} \quad \text{المنطقة BC}$$

$$T = -F_A + R_B + F_C = +1162 \text{ N} \quad \text{المنطقة CD}$$

2- احسب عزوم الانحناء:

$$M_f = +F_A \cdot x \quad 0 \leq x \leq 30 \quad \text{المنطقة AB}$$

$$x = 0 \Rightarrow M_f = 0 \text{ N.mm}$$

$$x = 30 \Rightarrow M_f = +12000 \text{ N.mm}$$

30 ≤ x ≤ 70 : BC

$$M_f = +F_A \cdot x - R_B \cdot (x - 30)$$

$$x = 30 \Rightarrow M_f = +12000 \text{ N.mm}$$

$$x = 60 \Rightarrow M_f = +23240 \text{ N.mm}$$

70 ≤ x ≤ 90 : CD

$$M_f = -F_A \cdot x + R_B \cdot (x - 30) + F_C \cdot (x - 70)$$




$$x = 70 \Rightarrow M_f = +23240 \text{ N.mm}$$

$$x = 90 \Rightarrow M_f = 0 \text{ N.mm}$$

3- ارسم المنحنيـات البيـانـية:

1mm ----- → 50 N سلم الجـهـود القـاطـعـة:

1mm ---- → 1000 N.mm سلم عزـوم الانـحنـاء:

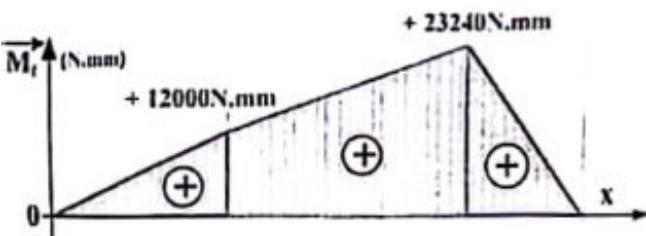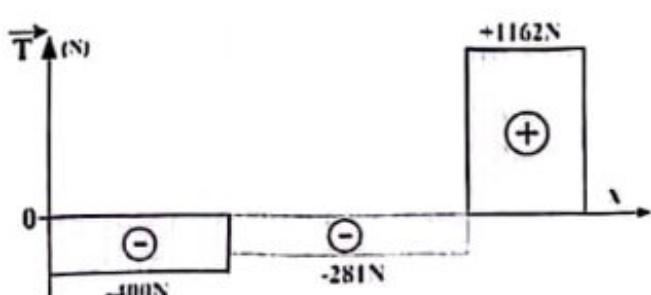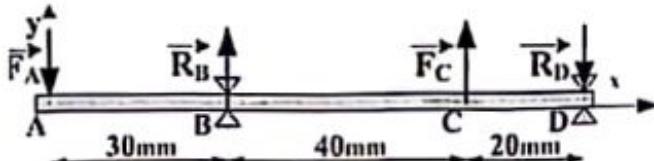

6- دراسـة عـناـصـر النـقل.

1- أكـمل جـدول مـميـزـات المـسـنـنـات.

r	a	$\delta$	d	z	m	
$\frac{3}{4}$	52,5		45	36	1,25	23
			60	48		22
$\frac{19}{30}$		32,21	57	38	1,5	6
		57,79	90	60		7

$$Z_{23} = \frac{d_{23}}{m_{23}} \quad , \quad r_{23-22} = \frac{d_{23}}{d_{22}} \quad \text{العـلـاقـات:}$$

$$a_{22-23} = \frac{d_{22}+d_{23}}{2} \Rightarrow d_{22} = 2a_{22-23} - d_{23}$$

$$r_{6-7} = \frac{d_6}{d_7} \quad , \quad Z_7 = \frac{d_7}{m_7} \quad , \quad d_6 = m_6 \cdot Z_6$$

$$\operatorname{tg} \delta_{22} = \frac{d_{22}}{d_{23}} = \frac{Z_{22}}{Z_{23}}$$

6- احسب نـسـبة النـقل الـاجـمـالـيـة .  $r_g$

$$r_g = \frac{Z_1}{Z_{32}} \cdot r_{23-22} \cdot r_{6-7}$$

$$r_g = \frac{15}{80} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{19}{30} = \frac{57}{640} \approx 0,089$$

$$r_g \approx 0,089$$

3-6 . احسب سـرـعة دورـان عمـود الخـروـج  $N_9$

$$r_g = \frac{N_9}{N_1} = \frac{N_9}{N_m} \Rightarrow N_9 = r_g \cdot N_m$$

$$N_9 = \frac{57}{640} \cdot 1500 = 133,59 \text{ tr/min}$$

$$N_9 = 133,59 \text{ tr/min}$$

7- دراسـة مقـاـوـمة المـوـاد :


نـفـرض أـنـ العـمـود الوـسـيـط (36) عـبـارـة عن عـارـضـة أـفـقـية

مـرـتكـزة عـلـى سـنـدـيـن B و D تـعـمل تـأـثـير الانـحنـاء


المـسـتـوي البـسيـط النـاتـج عـنـ الجـهـود التـالـيـة:

$$\|F_A\| = 400N, \quad \|F_C\| = 1443N$$

$$\|R_B\| = 119N, \quad \|R_D\| = 1162N$$

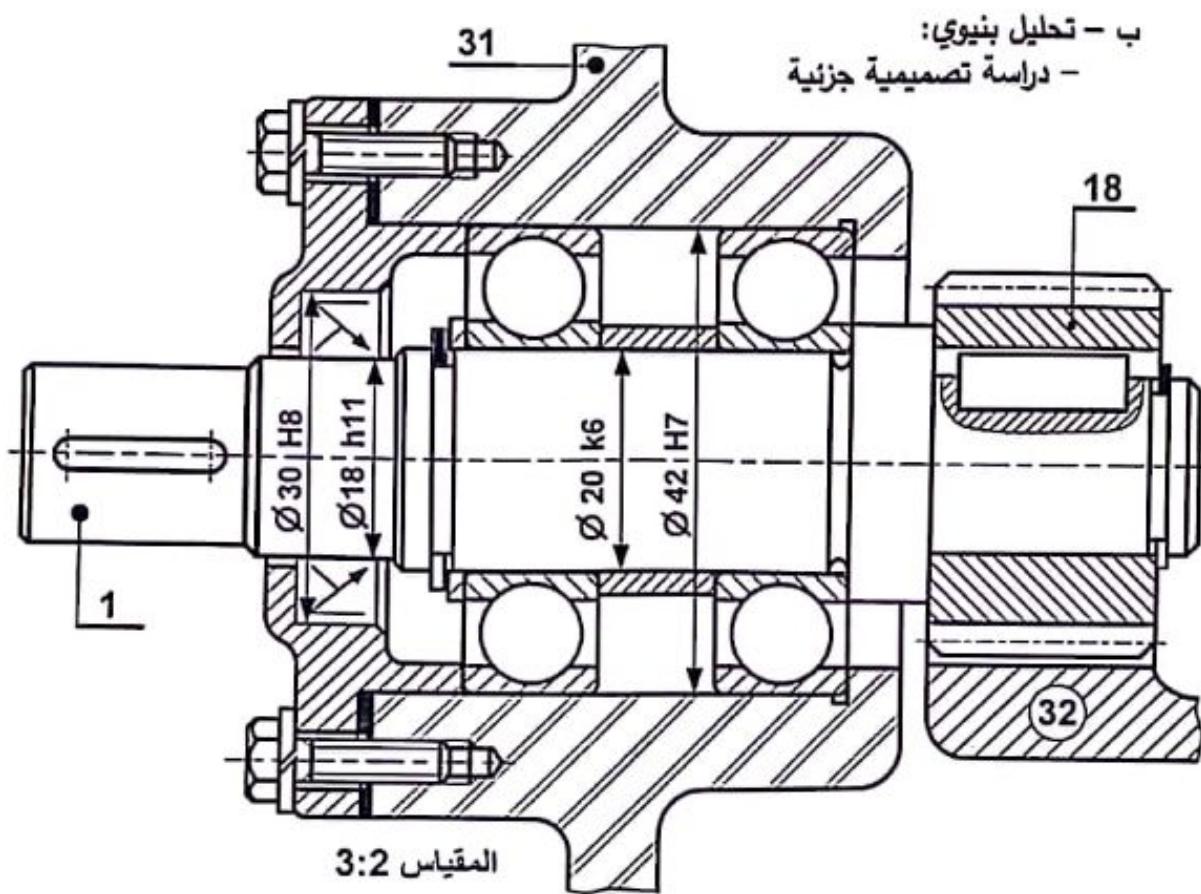


- دراسة تعريفية جزئية للعمود الوسيط (36)

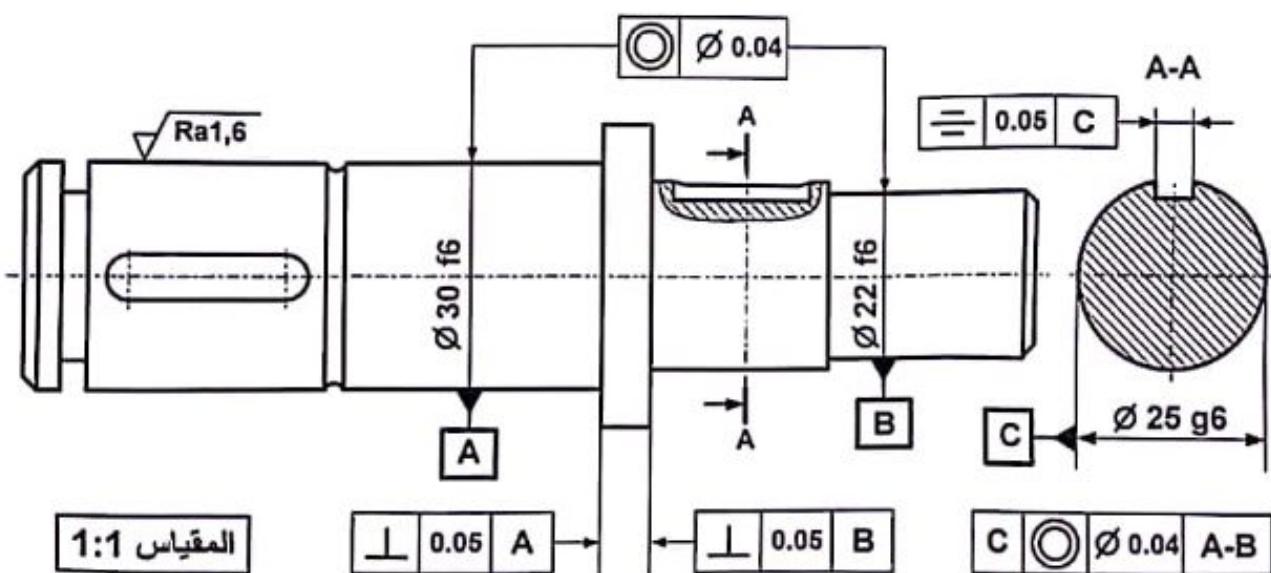

4) التحديد الوظيفي للأبعاد:

1-4 أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط الوظيفي

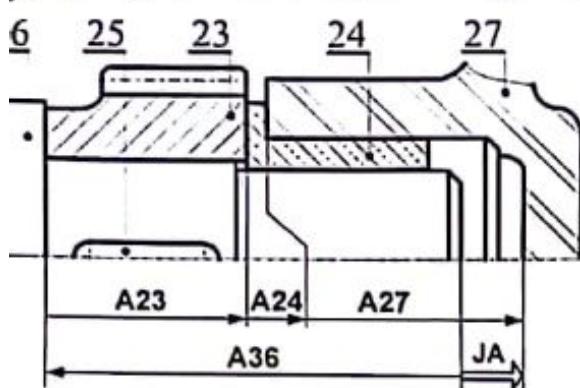

2-4 حساب التوافق:  
العجلة المسننة (الترس 23) مرکبة على العمود  
بتوافق  $\varnothing 25 H7/g6$ .

احسب الخلوص الأقصى والخلوص الأدنى مع الـ  
 $g6 = \varnothing 25^{+0.007}_{-0.020}$  و  $\varnothing 25H7 = \varnothing 25^{+0.021}_0$

$$ES - ei = +0.021 - (-0.020) = +0.041\mu$$

$$EI - eS = 0 - (-0.007) = +0.007\mu$$

ما نوع التوافق: التوافق بخلوص

5-تعيين المواد: صنعت الوسادة (24) من مادة:

Cu Sn 9 P

1-5 اشرح تعيين هذه المادة.

Cu Sn 9 P : مزيج النحاس

Cu : عنصر قاعدي النحاس

Sn 9 : القصدير عنصر مضاد في المزيج بنسبة

P : آثار من الفوسفور في المزيج


2-5 ببر سبب اختيار هذه المادة.

مقاومة الاحتكاك


5. 1 دراسة الإنشاء:

1. تحليل وظيفي وتكنولوجي:


1) أتم مخطط الوظيفة الاجمالية (A-0) للنظام الآلي.

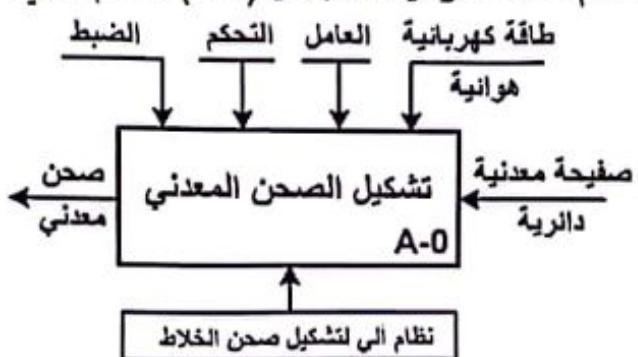

2) أتم مخطط الوظائف التقنية FAST الجزئي الخاص  
بالوظيفة Ft1 التي تمثل نقل الحركة بين العمود (1)  
والعمود (9):

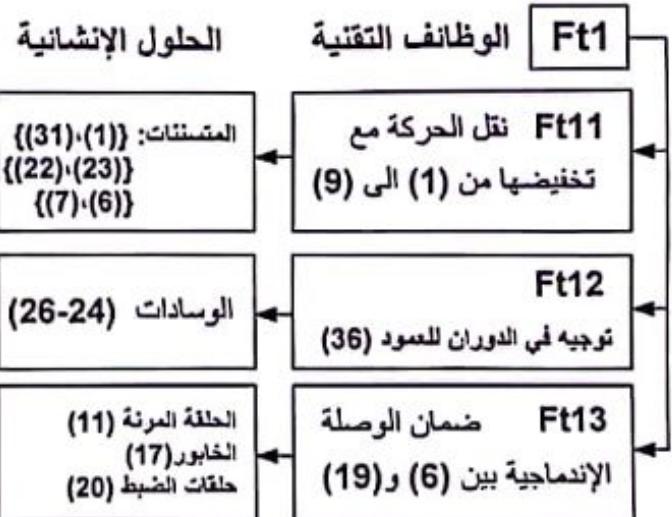

3) أتم الرسم التخطيطي الحركي.

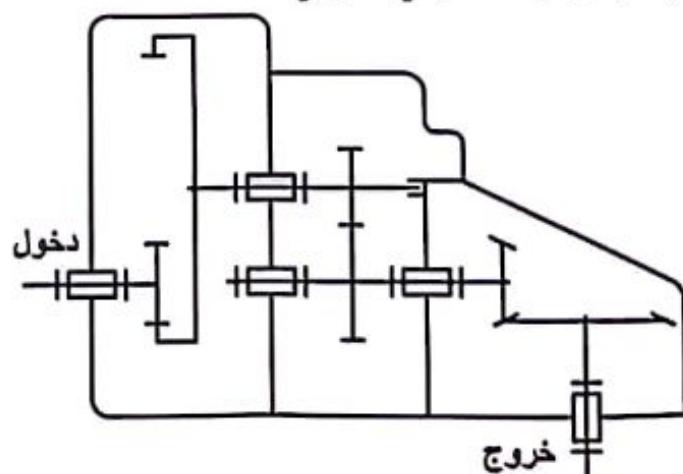


## ٢-٥ دراسة التحضير :

## - تكنولوجيا وسائل وطرق الصنع:

نريد دراسة وسائل وطرق الصنع الازمة من حيث الآلات، أدوات القطع والمراقبة للعجلة المسننة (22) المصنوعة من 4 Cr Mo 35 في ورشة صناعة ميكانيكية مجهزة بآلات عادية، نصف أوتوماتيكية وأوتوماتيكية بوتيرة تصنيع متسطة قابلة التجديد. تم الحصول على القطعة عن طريق الحدادة بسمك إضافي التشغيل يساوي 2mm

و مجوفة بقطر Ø20mm

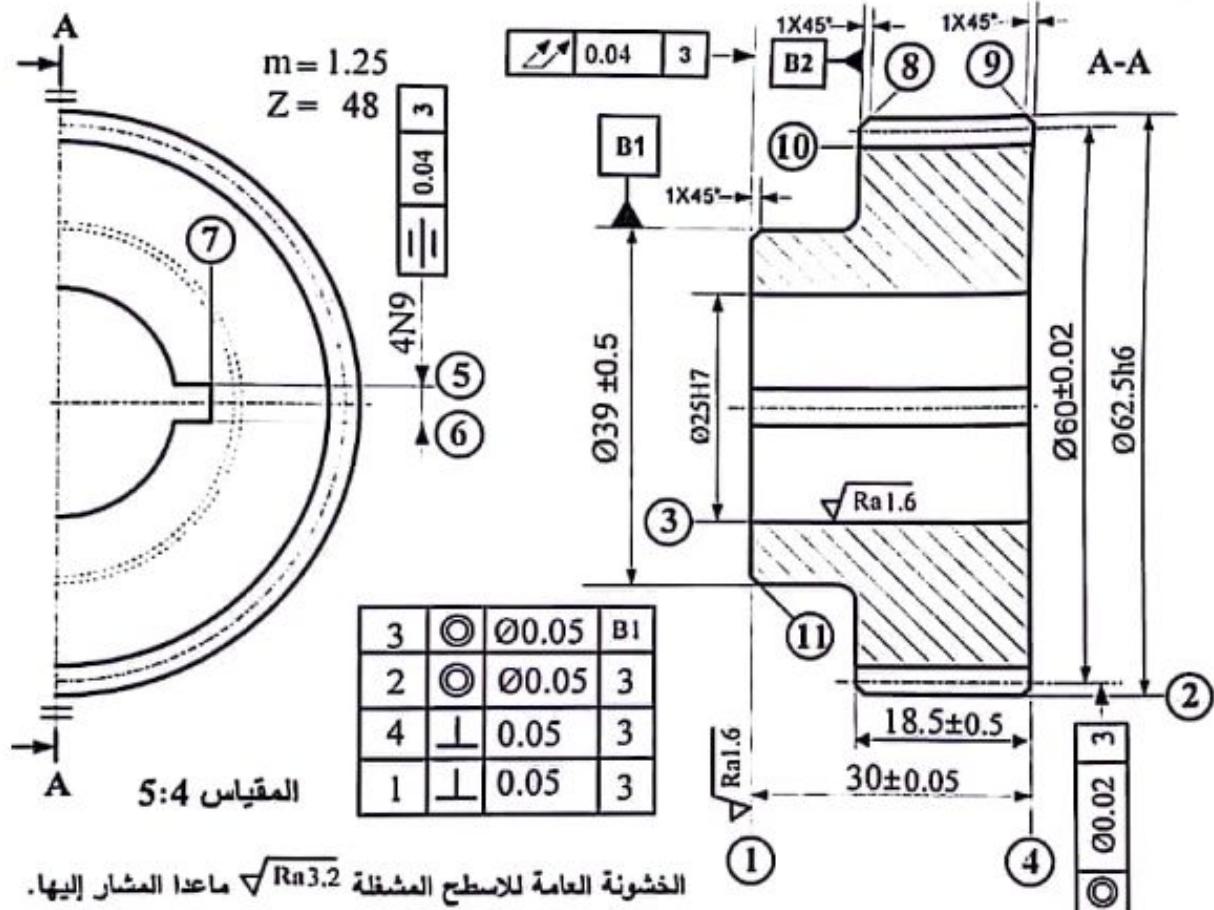

## أ-تكنولوجيا وسائل الصناع:

1-مستعينا بالرسم التعريفي للعجلة (22) وملف الموارد صفحة 24/18.

- اختر الآلات المناسبة لتصنيع العجلة المستنة وذلك يوضع علامة (X) في الخانة المناسبة.

آلية نحت المستنثات	آلية التخليل BR	آلية ثقب بعمود PC	آلية نصف أوتوماتيكية TSA	آلية تفريز عمودية FV
X	X	....	X	....

2- أكمل جدول المواصفات الهندسية التالي :

نوع المواصفة	اسم المواصفة	مجال السماح	السطح المرجعي	المواصفة
وضع وتوجيه	شكل			
X	.....	التمحور	0.05	B <sub>1</sub>
				3 ⊖ 00,05 B <sub>1</sub>

ب - تكنولوجيا طرق الصنع:

نقر التجميعات التالية: {1}, {2}, {3}, {4}, {5}, {6}, {7}, {8}, {9}, {10}, {11}

1- أكمل السير المنطقي للصنع.

منصب العمل	السطوح المشغلة	المرحلة
ورشة المراقبة	مراقبة الخام	100
خراطة	{(9), (4), (3), (2)}	200
خراطة	{(8), (11), (1)}	300
تخليق أو نقر	{(7), (6), (5)}	400
نحت المسننات	{(10)}	500
منصب المراقبة	المراقبة النهائية	600

2- تزيد إنجاز السطحين (3), (4) من المرحلة 200.

1- أتم رسم المرحلة المقابل بما يلي:

- الوضعية الإيزومترية.

- أبعاد الصنع والمواصفات الهندسية.

- رسم أداة القطع المناسبة.

- حركة التغذية والقطع.

2- احسب:

- سرعة الدوران N لإنجاز السطح (3)

علما أن سرعة القطع  $V_c = 72 \text{ m/min}$


$$N = \frac{1000 V_c}{\pi d} = \frac{1000 \cdot 72}{3,14 \cdot 25} = 917,19 \text{ tr/min}$$

$$N = 917,19 \text{ tr/min}$$

- احسب سرعة التغذية f علما أن  $f = 0,5 \text{ mm/tr}$

$$V_f = N \cdot f = 0,5 \cdot 917,19 = 458,59 \text{ mm/min}$$

$$V_f = 458,59 \text{ mm/min}$$

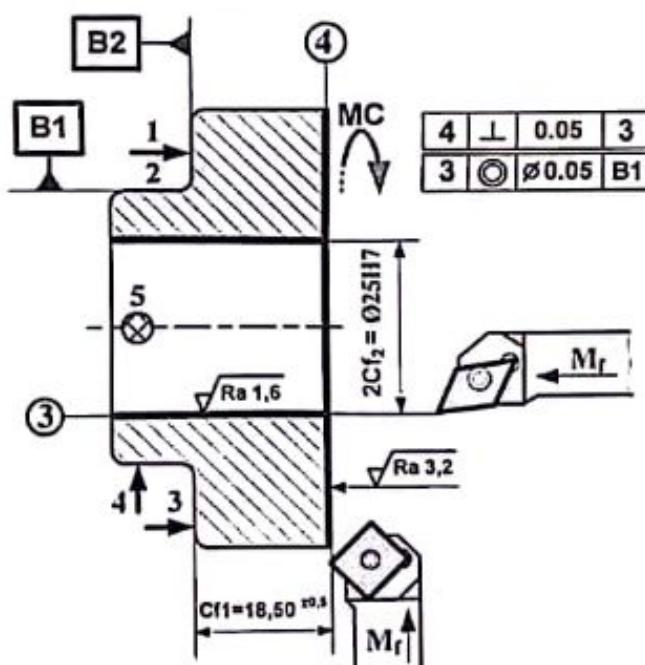

تؤخذ بعين الاعتبار الحلول الممكنة الآتية:

1.5. دراسة الإنشاء:

أ-تحليل وظيفي وتكنولوجي.

1-6 أتمم جدول المميزات مع إعطاء العلاقات والحسابات:

\* يقبل كتابة قيمة الزاوية  $\delta$  على شكل DMS (درجات، دقائق، ثواني)

$$\delta_{15} = (32,21)^\circ = 32^\circ 12' 36'' \quad \delta_6 = (57,79)^\circ = 57^\circ 47' 24''$$

\* تقبل نسبة نقل الحركة  $r_{6-7}$  [ 0.1875 إلى 0.18 ] ،  $r_{1-32}$  [ من 0.63 إلى 0.6333 ]

6-2 أحسب سرعة الخروج  $r_g$  ?

\* تقبل نسبة نقل الحركة  $r_g$  [ من 0.089 إلى 0.080 ]

$$r_g = \frac{Z_1}{Z_{32}} \cdot r_{23-22} \cdot r_{6-7} \quad r_g = \frac{15}{80} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{19}{30} = \frac{57}{640} \approx 0,089$$

6-3 . احسب سرعة دوران عمود الخروج  $N_g$ .


\* تقبل سرعة الخروج  $N_g$  [ من 127,50 tr/min إلى 133,59 tr/min ]

$$r_g = \frac{N_g}{N_1} = \frac{N_g}{N_m} \Rightarrow N_g = r_g \cdot N_m \quad N_g = \frac{57}{640} \cdot 1500 = 133,59 \text{ tr/min}$$

ملاحظة: للحصول على نتائج أكثر دقة يستحسن ابقاء نسبة نقل الحركة على شكل كسر واستعماله في باقي الحسابات على حاله.

- ب - التحليل البنائي: تقبل كل الحلول التي تتحرج قواعد تركيب المدرجات ذات صفات واحد من الكريات وتماس نصف قطرى الخاصة بعمود دوار والتي تضمن إمكانية التركيب والتفكك السليم، حسب الجدول الآتي:

2- يمكن وضع كتف على العمود بين المدرجتين (سند ثابت). يسجل ويكرر سماح التركيب (التوافق) على كل مركبات المدرجتين لأن سطوحهما غير مشتركة.

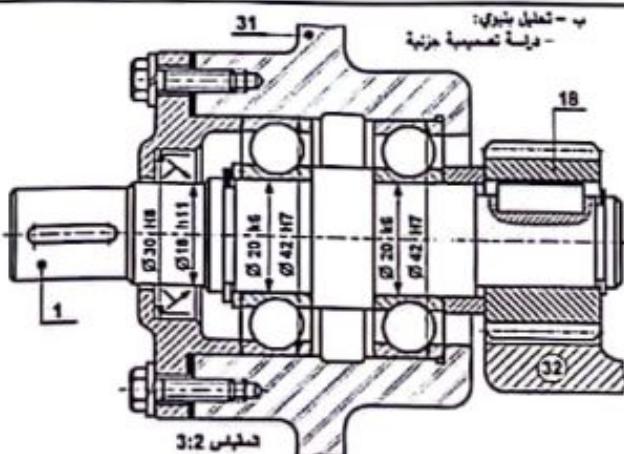

الإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: التكنولوجيا (هـ ميكانيكية) / الشعبة: تقني رياضي / دورة: 2024

-1- أ-تكنولوجيا وسائل الصنع :  
قبل الاختيارات حسب الجدولين التاليين.

آلة نحت المستනات	آلة التخلق BR	آلة ثقب بعمود PC	مخرطة نصف أوتوماتيكية TSA	آلة تفريز عمودية FV
....	....	....	X	X

أو

آلة نحت المستනات	آلة التخلق BR	آلة ثقب بعمود PC	مخرطة نصف أوتوماتيكية TSA	آلة تفريز عمودية FV
X	....	....	X	....

أو

آلة نحت المستනات	آلة التخلق BR	آلة ثقب بعمود PC	مخرطة نصف أوتوماتيكية TSA	آلة تفريز عمودية FV
X	....	....	X	....

دراسة الآليات:

قبل إضافة الموزع الهوائي 5/2 في دارة الاستطاعة ، كما هو مبين في الجدول الآتي.

الأجهزة المكونة لدارة الاستطاعة	الأجهزة التي تضمن الربط بين دارتي التحكم والاستطاعة	الأجهزة المكونة لدارة التحكم
- الدافعة مزدوجة المفعول A - الموزع الهوائي 5/2 - المغذى للدافعة A	- الموزع الهوائي 5/2 A	- الملنقط $a_0$ - الملنقط $a_1$ - الملنقط k - الزر الضاغط Dcy - المعتقب الهوائي